

**INSO**

18648

1st. Edition

2014



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۱۸۶۴۸

چاپ اول

۱۳۹۳

پلاستیک‌ها - روش‌های اتصال دهی به شیوه  
جوش لب‌به‌لب برای لوله‌ها و اتصالات  
پلی‌اکریلیک (PE) مورد استفاده در ساخت  
سامانه‌های آبرسانی و گازرسانی

**Plastics –Butt fusion jointing  
procedures for polyethylene (PE) pipes  
and fittings used in the construction of  
water and gas supply systems**

ICS:23.040.20,23.040.45,75.200,93.025

MAHCO

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بندیک ماده<sup>۳</sup> قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشتہ شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطای و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاه، کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International ElectrotecAnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

MEHR AB HAYAT SANAAT KERMAN

www.MAHCOpipe.com

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«پلاستیک‌ها - روش‌های اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب برای لوله‌ها و اتصالات پلی‌اتیلن  
مورد استفاده در ساخت سامانه‌های آبرسانی و گازرسانی (PE)»

### سمت و / یا نمایندگی

رئیس:

رئیس کمیته فنی متناظر ISIRI TC 138

معصومی، محسن

(دکترای مهندسی پلیمر)

دبیر:

اداره کل استاندارد استان تهران

کریمی، علیرضا

(کارشناسی مهندسی شیمی)

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت تکاب اتصال

آقامیری، سیدعلی

(کارشناسی مهندسی صنایع)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

احمدی، زاهد

(دکترای مهندسی پلیمر)

وزارت نیرو، دفتر مهندسی و معیارهای  
فنی آب و آبفا

احمدی مطلق، امیر رضا

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

شرکت آبان بسپار توسعه

اژدری، نوید

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

دانشگاه تربیت مدرس

باقری، حامد

(دکترای مهندسی پلیمر)

شرکت پلی اتیلن سمنان	جباری، حامد (کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)
انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن	جمالیان، محسن (کارشناسی مهندسی صنایع)
شرکت کیان صنعت پاسارگاد	رحمانیان، رضا (کارشناسی مهندسی مکانیک)
پژوهشگاه استاندارد ایران	سنگ سفیدی، لاله (کارشناسی ارشد شیمی آلی)
شرکت ایران دریپ	صدقیانی، بهرام (کارشناسی آبیاری)
گروه صنعتی وحید	صحاف امین، علیرضا (کارشناسی ارشد مدیریت)
شرکت روتون گران پارسه	عزیزی، محمدرضا (کارشناسی مهندسی مواد)
شرکت گسترش پلاستیک	عیسیزاده، احسانعلی (کارشناسی مهندسی پلیمر)
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس	غفاری، آریو (کارشناسی مهندسی مکانیک)
شرکت پارس اتیلن کیش	فاضلی، حسین (کارشناسی مهندسی مکانیک)
مرکز پژوهش مهندسی جوش ایران	فرزانه، علی (کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

قناڈی، لادن

(کارشناسی مهندسی پلیمر)

شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم

کبیری، محمد اقبال

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

انجمن جوش کاری و آزمایش های  
غیر مخرب ایران

محسنی، ابراهیم

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

شرکت قطران ساوه

مطلق، حمید

(کارشناسی مهندسی شیمی نساجی)

شرکت بازرگانی کاوشاپر پژوهان

میرزاییان، نوراله

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

شرکت پی ای اس

هارطونیان، هوسپ

(کارشناسی مهندسی شیمی)

MAHCO

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۳	۳ اصطلاحات و تعاریف
۶	۴ فرایند اتصال‌دهی به شیوه جوش لببه‌لب
۱۰	۵ روش‌های اجرایی اتصال‌دهی به شیوه جوش لببه‌لب
۱۸	پیوست الف (الزامی) راهنمای تکمیلی اتصال‌دهی به شیوه جوش لببه‌لب
۲۳	پیوست ب (اطلاعاتی) نحوه محاسبه فشار سنجه
۲۶	پیوست پ (الزامی) روش‌های اجرایی جوش‌کاری دوفشاری در فشار کم و تک‌فشاری در فشار بالا
۲۹	پیوست ت (اطلاعاتی) مثال‌هایی از روش‌های اجرایی جوش‌کاری تک‌فشاری در فشار کم، دوفشاری در فشار کم و تک‌فشاری در فشار بالا
۳۲	پیوست ث (الزامی) نمونه فرم گزارش جوش‌کاری تک‌فشاری در فشار کم
۳۳	پیوست ج (الزامی) نمونه فرم ارزیابی رویه جوش‌کاری (PQR) جوش لببه‌لب پلی‌اتیلن

MAHCO

## پیش گفتار

"استاندارد" پلاستیک‌ها- روش‌های اتصال دهنده به شیوه جوش لب‌به‌لب برای لوله‌ها و اتصالات پلی‌اچیلن (PE) مورد استفاده در ساخت سامانه‌های آبرسانی و گازرسانی" که پیش نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در یک‌هزار و دویست و پنجاه و هشتادین اجلاس کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO 21307:2011, Plastics pipes and fittings – Butt fusion jointing procedures for polyethylene (PE) pipes and fittings used in the construction of gas and water distribution systems

MAHCO

## مقدمه

با افزایش میزان استفاده از مواد پلی اتیلن دوقله‌ای از قبیل PE 80 و PE 100، آمیزه‌های بیشتر و بیشتری از پلی اتیلن وارد بازار لوله می‌شوند؛ که همراه با پیشنهادهایی برای روش‌های جوش لب‌به‌لب هستند، و اغلب حتی برای مواد یکسان نیز متفاوت است. لذا لازم است تا تجربیات فعلی در مقیاس جهانی بررسی شده و بهترین روش(ها) برای ایجاد باکیفیت‌ترین، قابل اطمینان‌ترین و مؤثرترین سامانه‌های جوش لب‌به‌لب پلی اتیلن برای سامانه‌های آبرسانی و گازرسانی، به کار گرفته شود. با توجه به تجربه بلند مدت درخصوص روش "جوش‌کاری تک فشاری در فشار کم" و ساخت دستگاه‌های جوش براین اساس در کشور، استفاده از این روش توصیه می‌شود.



## پلاستیک‌ها - روش‌های اتصال دهی به شیوه جوش لب‌به‌لب برای لوله‌ها و اتصالات پلی‌اکریلیک (PE) مورد استفاده در ساخت سامانه‌های آبرسانی و گازرسانی

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول کلی روش‌های اتصال دهی به شیوه جوش لب‌به‌لب و ارزیابی کیفیت محل‌های اتصال در لوله‌ها و اتصالات مورد استفاده در ساخت سامانه‌های آبرسانی (استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۲۷، تمام قسمت‌ها) و گازرسانی (استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۳۳، تمام قسمت‌ها) است. برای این منظور، اتصال دهی به شیوه جوش لب‌به‌لب در این سامانه‌ها باید به وسیله دستگاه جوش مطابق با استاندارد ISO 12176-1 و نصب و اجرای سامانه باید مطابق با استاندارد ISO 10839 یا سایر استانداردهای مربوط انجام شود. این استاندارد، تعدادی از روش‌های تأیید شده اتصال دهی به شیوه جوش لب‌به‌لب برای لوله‌ها و اتصالات با ضخامت ۱۳۰ میلی‌متر و کمتر را تعیین می‌کند. در این استاندارد، مواد، روش و دستگاه جوش و ارزیابی کیفیت محل اتصال تکمیل شده، مورد توجه قرار می‌گیرد.

یادآوری ۱ - هنگام اتصال دهی به شیوه جوش لب‌به‌لب برای لوله‌های با ضخامت دیواره بزرگ‌تر از ۱۳۰ میلی‌متر، باید با تولیدکننده لوله یا اتصال و تولیدکننده دستگاه جوش مشورت شود.

یادآوری ۲ - برای اهداف این استاندارد، منظور از واژه جوش، گداخت<sup>۱</sup> و منظور از لبه، لبه‌ی گداخت<sup>۲</sup> است.

### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن‌ها ارجاع شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ آن‌ها ارجاع شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۸۱-۱، پلاستیک‌ها - لوله‌ها، اتصالات و سامانه‌های مونتاژ شده برای انتقال سیالات - تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی - قسمت ۱: روش کلی

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۸۱-۳، پلاستیک‌ها - لوله‌ها، اتصالات و سامانه‌های مونتاژ شده برای انتقال سیالات - تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی - قسمت ۳: تهییه اجزاء

1- Fusion

2- Fusion bead

- ۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۸۱-۴، پلاستیک‌ها - لوله‌ها، اتصالات و سامانه‌های مونتاژ شده برای انتقال سیالات - تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی - قسمت ۴: تهیه سیستم‌های مونتاژ شده
- ۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۲۷-۱، پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی اتیلن (PE) - قسمت ۱: کلیات
- ۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۲۷-۲، پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی اتیلن (PE) - قسمت ۲: لوله‌ها
- ۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۲۷-۳، پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی اتیلن (PE) - قسمت ۳: اتصالات
- ۷-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۲۷-۴، پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی اتیلن (PE) - قسمت ۴: شیرآلات
- ۸-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۲۷-۵، پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی اتیلن (PE) - قسمت ۵: کارایی سامانه
- ۹-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۲۷-۷، پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی اتیلن (PE) - قسمت ۷: راهنمای ارزیابی انطباق
- ۱۰-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۳۳-۱، پلاستیک‌ها - سیستم‌های لوله‌گذاری پلی‌اتیلنی مورد استفاده در شبکه‌های توزیع سوخت‌های گازی - قسمت اول: اصول کلی
- ۱۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۳۳-۱، پلاستیک‌ها - سیستم‌های لوله‌گذاری پلی‌اتیلنی مورد استفاده در شبکه‌های توزیع سوخت‌های گازی - قسمت دوم: لوله‌ها
- ۱۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۳۰-۴، پلاستیک‌ها - لوله‌ها و اتصالات پلی‌اتیلن (PE) - تعیین استحکام کششی و حالت نقیصه آزمونه‌ها از یک اتصال جوشی لب به لب

**2-13 ISO 4065, Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table**

**2-14 ISO/TS 10839, Polyethylene pipes and fittings for the supply of gaseous fuels — Code of practice for design, handling and installation**

**2-15 ISO 12176-1, Plastics pipes and fittings - Equipment for fusion jointing polyethylene systems - Part 1: Butt fusion**

**2-16 EN 719, Welding coordination – Tasks and responsibilities**

**2-17 ISO 16770, Plastics - Determination of environmental stress cracking (ESC) of polyethylene – full-notch creep test (FNCT)**

**2-18 DVS 2201-1, Imperfections in thermoplastic welded joints Features, description, evaluation**

**2-19 DVS 2207-1, Welding of thermoplastics heated tool welding of pipes, pipeline components and sheets made of PE-HD**

**2-20 ASTM F2620, Standard practice for heat fusion joining of polyethylene pipe and fittings**

**2-21 ASTM F2634, Standard test method for laboratory testing of polyethylene (PE) butt fusion joints using tensileimpact method**

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود.

۱-۳

زمان ایجاد لبه اولیه<sup>۱</sup>

$t_1$

زمان لازم برای ایجاد لبه پیوسته، با ابعادی مشخص، حول محیط انتهای لوله یا اتصال است.

۲-۳

فشار ایجاد لبه اولیه<sup>۲</sup>

$p_1$

فشار وارد بر صفحه گرمکن توسط انتهای لوله یا اتصال حین مرحله ایجاد لبه در چرخه اتصالدهی، شامل فشار دراگ وارد بر انتهای لوله یا اتصال حین اتصالدهی است.

۳-۳

اندازه لبه اولیه<sup>۳</sup>

اندازه لبه ایجادشده حول محیط انتهای لوله یا اتصال حین مرحله ایجاد لبه است، که برحسب میلیمتر بیان می شود.

۴-۳

زمان نفوذ گرمایی<sup>۴</sup>

$t_2$

مدت زمانی که صفحه گرمکن تحت فشار نفوذ گرمایی ( $p_2$ )، در تماس با انتهای لوله یا اتصال است.

۵-۳

فشار نفوذ گرمایی<sup>۵</sup>

$p_2$

فشار لازم برای نگهداری لوله یا اتصال در تماس با صفحه گرمکن، حین گرمایش است.

۶-۳

حداقل اندازه لبه<sup>۶</sup> پس از نفوذ گرمایی

حداقل مقدار اندازه لبه لازم پس از تکمیل زمان گرمایش ( $t_1 + t_2$ ) است.

1- Initial bead-up time

2- Initial bead-up pressure

3- Initial bead-up size

4- Heat soak time

5- Heat soak pressure

6- Bead

۷-۳

زمان برداشتن صفحه گرم کن<sup>۱</sup>

زمان توقف صفحه گرم کن<sup>۲</sup>

$t_3$

مدت زمان برای جداسازی انتهای لوله یا اتصال از صفحه گرم کن، برداشتن صفحه گرم کن و بستن کالسکه به منظور چسباندن انتهای مذاب لوله یا اتصال به هم است.

۸-۳

زمان رسیدن به فشار اتصال دهی<sup>۳</sup>

$t_4$

مدت زمان برای رسیدن به فشار اتصال دهی هنگام چسباندن مذاب لوله یا اتصال به هم است.

۹-۳

فشار اتصال دهی<sup>۴</sup>

$p_3$

فشار واقعی وارد شده بر انتهای لوله یا اتصال حین اتصال دهی است.

۱۰-۳

زمان خنک کاری تحت فشار در دستگاه

$t_5$  (تک فشاری) یا  $t_6$  (دوفشاری)

مدت زمانی است که محل اتصال جوش، به صورت مهار شده در دستگاه، تحت فشار باقی می‌ماند.

۱۱-۳

زمان اتصال دهی<sup>۵</sup> در روش دوفشاری

$t_5$  (دوفشاری)

مدت زمان اختصاص یافته برای برگردان لبه، قبل از فشار کاهیده چرخه خنک کاری، در جوش کاری دوفشاری در فشار کم است.

۱۲-۳

فشار کاهیده چرخه خنک کاری<sup>۶</sup> در روش دوفشاری

$p_4$

فشار کاهیده، مورد استفاده در چرخه خنک کاری روش دوفشاری در فشار کم، پس از زمان اتصال دهی است.

1- Heater plate removal time

2- Heater plate dwell time

3- Time to achieve fusion jointing pressure

4- Fusion jointing pressure

5- Fusion jointing time

6- Cooling-cycle reduced pressure

۱۳-۳

زمان خنک کاری بدون فشار در دستگاه یا خارج از دستگاه  
 $t_6$  (تک فشاری) یا  $t_7$  (دوفشاری)

مدت زمان خنک کاری اضافی که ممکن است پس از زمان خنک کاری تحت فشار، بویژه هنگام کار در محیطی با دماهای بالا و قبل از جابجایی یا نصب لوله، لازم باشد؛ تا از استحکام بهینه محل اتصال اطمینان حاصل شود.

۱۴-۳

فشار دراگ<sup>۱</sup>

فشار سنجه لازم برای غلبه بر نیروی دراگ اصطکاکی لغزشی بین دستگاه جوش و لوله، در یک دستگاه مشخص بوده و هر دفعه قبل از انجام جوش اندازه گیری می شود.

۱۵-۳

فشار سنجه<sup>۲</sup>

فشار واقعی خوانده شده توسط سنجه دستگاه جوش است.

یادآوری- نحوه محاسبه فشار سنجه در پیوست ب داده شده است.

۱۶-۳

دمای صفحه گرم کن<sup>۳</sup>

دمای سطح صفحه گرم کن، در محلی که مقطع دیواره لوله یا اتصال با سطح تماس دارد.

۱۷-۳

ضخامت اسمی دیواره

$e_n$

نام گذاری عددی ضخامت دیواره لوله یا اتصال (استاندارد ISO 4065)، که برابر با حداقل ضخامت مجاز دیواره در هر نقطه ( $e_{min}$ ) بوده و بر حسب میلی متر بیان می شود.

۱۸-۳

اپراتور دستگاه جوش<sup>۴</sup>

فردی که مجاز به اتصال دهی لوله ها و/ یا اتصالات پلی اتیلن، بر مبنای روش اجرایی مکتوبی است که مغایر با این استاندارد نباشد.

1- Drag pressure

2- Gauge pressure

3- Heater plate temperature

4- Operator

MEHR AB HAYAT SANAAT KERMAN

www.MAHCOpipe.com

۱۹-۳

اپراتور خط لوله<sup>۱</sup>

سازمان مجاز برای طراحی، ایجاد و/یا بهره‌برداری و نگهداری سامانه خط لوله است.

۲۰-۳

ناظر جوش<sup>۲</sup>

سازمان مجاز برای کنترل قرارداد، طراحی، مصالح، برنامه، تجهیزات، عملیات، بازرگانی، آزمون، ارزیابی و مستندات جوش مطابق با استاندارد EN 719 است.

#### ۴ فرایند اتصال‌دهی به‌شیوه جوش لب‌به‌لب

##### ۱-۴ کلیات

لوله‌ها و اتصالات پلی‌اتیلن مورد استفاده در ایجاد محل‌های اتصال جوشی، باید مطابق با استانداردهای ملی ایران شماره ۱۴۴۲۷ یا ۱۱۲۳۳ باشند.

محل‌های اتصال جوشی که مطابق با این استاندارد ملی هستند، باید با دستگاه جوشی مطابق با استاندارد ISO 12176-1 ایجاد شوند.

##### ۲-۴ اصول روش

اصول اتصال‌دهی جوشی شامل گرم کردن انتهای لوله یا اتصال به‌وسیله صفحه گرم‌کن تا دمای مشخص، و سپس جوش دادن آن‌ها به‌یکدیگر از طریق اعمال فشار و در پایان خنک کردن آن‌ها تحت فشار به مدت معین است (شکل ۱).

یادآوری – راهنمای تکمیلی اتصال‌دهی لوله‌ها و اتصالات پلی‌اتیلن به روش جوش لب‌به‌لب در پیوست الف داده شده است.


MAHCO

1- Pipeline operator

2- Supervisor

MEHR AB HAYAT SANAAT KERMAN

[www.MAHCOpipe.com](http://www.MAHCOpipe.com)

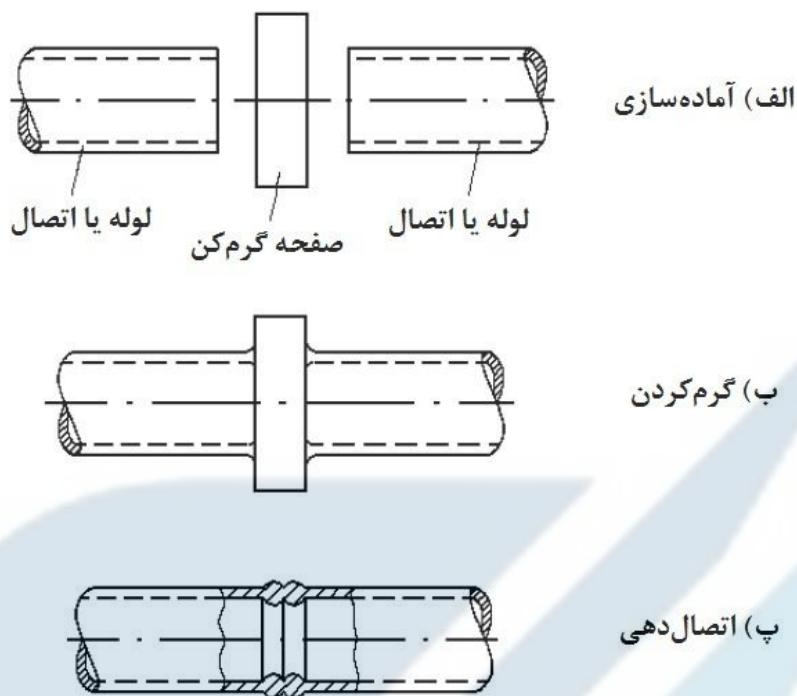

شکل ۱- اصول اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب

محل‌های اتصال جوشی باید توسط اپراتورهای واجد شرایط، با استفاده از دستگاه جوش ایجاد شوند. این دستگاه‌ها باید دو انتهای لوله یا اتصال را محکم نگهداشته و به دقت هم محور کنند. آموزش و میزان مهارت اپراتور باید مطابق با الزامات روش اجرایی اتصال دهی باشد. روش اجرایی مکتوب اتصال دهی، که توسط اپراتور خط لوله مجاز به استفاده شده، باید قبل از ساخت خط لوله در دسترس باشد. روش اجرایی اتصال دهی باید شامل مشخصات روش اتصال دهی، پارامترهای جوش، دستگاه جوش، شرایط اتصال دهی، میزان مهارت اپراتور، و روش‌های کنترل کیفیت مورد استفاده باشد. راهنمای کنترل کیفیت در بند ۶ داده شده است.

اصول مهم فرایند اتصال دهی باید شامل موارد زیر باشد:

الف) تمیز کاری انتهای لوله یا اتصال، سطوح رنده و گرم کن؛

ب) مهار کردن لوله یا اتصالی که قرار است جوش شوند (برای اطمینان از هم محوری، ممکن است تکیه گاه لوله لازم باشد؛ و برای کاهش فشار درآگ، تکیه گاه لوله می‌تواند دارای غلتک باشد)؛

پ) صاف سازی انتهای لوله یا اتصال؛

ت) هم محور کردن لوله‌ها یا اتصالات؛

ث) اندازه گیری فشار درآگ و در نتیجه فشار جبران کننده؛

ج) ذوب کردن انتهای لوله یا اتصال؛

چ) اتصال دهی انتهای لوله یا اتصال؛

ح) نگهداشت انتهای لوله یا اتصال تحت فشار حین مدت زمان خنک کاری در دستگاه؛

خ) تکمیل مدت زمان خنک کاری بدون فشار در دستگاه یا در صورت لزوم خارج از دستگاه.

جزئیات این اصول مهم در بندهای ۳-۴ تا ۱۰-۴ شرح داده می‌شود.

### ۳-۴ تمیز کاری انتهای لوله یا اتصال، سطوح رنده و گرم کن

قبل از قرار دادن لوله یا اتصال در دستگاه، سطوح داخلی و بیرونی آنها را بویژه در ناحیه محل اتصال با پارچه‌ای بدون گُرک و پرز تمیز کنید. تمام مواد خارجی باید از ناحیه اتصال دهی زدوده شوند. اگر لوله دارای لایه بیرونی محافظ باشد، لایه باید به اندازه‌ای کنده شود که لوله بتواند به طور صحیح در دستگاه جوش مهار شود؛ مگر اینکه توسط تولیدکننده لوله طور دیگری قید شده باشد. سطوح رنده و گرم کن را با پارچه‌ای بدون گُرک و پرز تمیز کنید. مطمئن شوید که گرم کن، سرد بوده و برق رنده قطع باشد.

برای روش جوش دوفشاری در فشار کم، هرگاه صفحه گرم کن تا زیر دمای  $180^{\circ}\text{C}$  خنک شده یا تغییر اندازه وجود داشته باشد، توصیه می‌شود که دو محل اتصال ساختگی<sup>۱</sup> در شروع هر دوره اتصال دهی ایجاد شود؛ تا از زدایش ذرات آلاینده ریز اطمینان حاصل شود.

### ۴-۴ مهار کردن لوله یا اتصال

لوله‌ها یا اتصالات را در دستگاه جوش مهار کرده و برای دستیابی به هم محوری مناسب، آنها را تنظیم کنید. ممکن است برای رسیدن به هم محوری مناسب و کاهش درآگ اصطکاکی، به تکیه‌گاه لوله نیاز باشد.

### ۴-۵ صاف سازی انتهای لوله یا اتصال

برای ایجاد سطوح تمیز و موازی، انتهای لوله یا اتصال را صاف کنید.

### ۴-۶ تراز کردن لوله‌ها یا اتصالات

تمام پلیسه‌ها را از انتهای لوله یا اتصال جدا کنید. انتهای لوله یا اتصال را با پارچه مرتبط شده با الکل یا پارچه خشک، تمیز کنید.

انتهای لوله یا اتصال را از نظر ناصافی، حفره‌ها یا سایر نواقص بازرسی کرده و سپس آنها را به هم نزدیک کرده و هم محوری آنها را بررسی کنید. انتهای لوله یا اتصال باید طوری گرد و هم محور شوند که از انطباق با استاندارد ISO/TS 10839 یا سایر استانداردهای مربوط، اطمینان حاصل شود.

حداکثر انحراف از هم محوری باید کمتر از  $10^{\circ}$  درصد حداقل ضخامت دیواره باشد. فاصله عرضی<sup>۲</sup> مجاز بین انتهای لوله یا اتصال باید مطابق با جدول ۱ باشد.

1- Dummy

2- Gap width

جدول ۱- حداقل فاصله عرضی بین نواحی جوشکاری پرداخت شده

فاصله عرضی mm	اندازه اسمی ( $d_n$ ) mm
۰/۵	$d_n \leq ۳۵۵$
۱/۰	$۴۰۰ \leq d_n < ۶۳۰$
۱/۳	$۶۳۰ \leq d_n < ۸۰۰$
۱/۵	$۸۰۰ \leq d_n \leq ۱۰۰۰$
۲/۰	$d_n > ۱۰۰۰$

#### ۷-۴ اندازه‌گیری فشار دراگ

فشار لازم برای غلبه بر نیروی دراگ اصطکاکی دستگاه و لوله را اندازه‌گیری کنید. این فشار باید به فشارهای محاسبه شده برای ایجاد لبه و اتصال دهی جوش، اضافه شود.

#### ۸-۴ ذوب کردن انتهای لوله یا اتصال

سطح صفحه گرم کن که در تماس با انتهای لوله یا اتصال قرار می‌گیرد، باید تمیز و عاری از روغن بوده و / یا پوشش داده شده با روکشی باشد که از چسبندگی پلاستیک مذاب به سطح جلوگیری کند. برای انتخاب دمای مناسب گرم کن، به روش اجرایی خاص جوش ارجاع دهید.

صفحه گرم کن را در دستگاه جوش نصب کنید و انتهای لوله یا اتصال را به صورت همزمان در تماس کامل با صفحه قرار داده تا سطوح مذاب برای انجام جوش ایجاد شود. برای اطمینان از ایجاد تماس کامل بین انتهای لوله یا اتصال و صفحه گرم کن، تماس اولیه باید تحت فشار ایجاد لبه انجام شود.

فشار تا زمان تشکیل لبه با اندازه مشخص حفظ شده و سپس بدون قطع شدن تماس بین صفحه گرم کن و انتهای لوله یا اتصال، حین مدت زمانی برابر با زمان نفوذ گرمایی، فشار باید به فشار نفوذ گرمایی رسانده شود.

#### ۹-۴ اتصال دهی انتهای لوله یا اتصال

پس از تکمیل زمان نفوذ گرمایی، انتهای لوله یا اتصال را از صفحه گرم کن جدا کنید. سپس صفحه گرم کن را برداشته و دو انتهای ذوب شده لوله یا اتصال را، حین مدت زمان مشخص به روی کنترل شده، به هم نزدیک کنید. سرعت در لحظه تماس تقریباً برابر با صفر است. فشار اتصال دهی تا حد امکان به صورت خطی افزایش یابد. محل اتصال باید در فشار(های) اتصال دهی برای مدت زمان تعیین شده برای اتصال دهی جوشی، نگهداری شود.

#### ۱۰-۴ خنک کاری انتهای لوله یا اتصال

محل اتصال ذوب شده باید، برای مدت زمان تعیین شده به عنوان زمان خنک کاری در دستگاه جوش، تحت فشار بی حرکت نگهداشته شود. بهمنظور ایجاد استحکام و دستیابی به یکپارچگی محل اتصال، سپری شدن

زمان کافی برای خنک کاری تحت فشار قبل از برداشتن گیره های مهار دستگاه، مهم است. تا زمانی که دمای فصل مشترک به زیر دمای ذوب پلی اتیلن باز آرایی شده برسد، فشار اتصال دهی باید حفظ شود. خنک کاری اضافی، بویژه هنگام کار در محیط با دمای بالا، می تواند به صورت بدون فشار در دستگاه یا خارج از دستگاه انجام شود.

## ۵ روش های اجرایی اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب

سه روش اجرایی برای انجام جوش لب به لب عبارتند از:

- ۱) جوش کاری تک فشاری در فشار کم
- ۲) جوش کاری دوفشاری در فشار کم
- ۳) جوش کاری تک فشاری در فشار بالا

**یادآوری ۱** - با توجه به تجربه بلند مدت در خصوص روش "جوش کاری تک فشاری در فشار کم" و ساخت دستگاه های جوش براین اساس در کشور، استفاده از این روش (بند ۱-۵) توصیه می شود. اطلاعات مربوط به دو روش دیگر (جوش کاری دوفشاری در فشار کم و جوش کاری تک فشاری در فشار بالا) در پیوست پ ارائه شده است. انتخاب روش اجرایی جوش باید توسط اپراتور خط لوله انجام شود.

**یادآوری ۲** - مثال هایی از روش های اجرایی جوش کاری تک فشاری در فشار کم، دوفشاری در فشار کم و تک فشاری در فشار بالا در پیوست ت ارائه شده است.

**یادآوری ۳** - نمونه ای از فرم خام مربوط به گزارش جوش کاری تک فشاری در فشار کم در پیوست ث ارائه شده است.

**۱-۵ روش اجرایی جوش کاری تک فشاری در فشار کم**  
جوش کاری لب به لب براساس روش تک فشاری در فشار کم، باید مطابق با جدول ۲ انجام شود.

## جدول ۲- پارامترها و مقادیر برای روش اجرایی اتصال دهی جوشی به شیوه تک فشار کم

پارامتر	واحد	مقدار
دماي صفحه گرم کن	°C	۲۰۰ تا ۲۲۰
فشار ایجاد لبه اولیه <sup>(۱)</sup>	MPa	۰/۱۶ ± ۰/۰۲
حداقل اندازه لبه اولیه	mm	۰/۵ + ۰/۱ $e_n$
حداقل زمان نفوذ گرمایی	s	(۱) $e_n$
فشار نفوذ گرمایی	MPa	صفر تا فشار دراگ
حداکثر زمان برداشتن صفحه گرم کن	s	مطابق با جدول ۳
فشار جوش کاری <sup>(۲)</sup>	MPa	۰/۱۶ ± ۰/۰۲
حداکثر زمان رسیدن به فشار فصل مشترک	s	۰/۴ $e_n$ + ۲
حداقل زمان خنک کاری تحت فشار در دستگاه	min	$e_n$ + ۳
حداقل زمان خنک کاری خارج از دستگاه	min	$e_n$ + ۳

(۱) نحوه محاسبه فشار، در پیوست ب داده شده است. جوش کار موظف است از دستگاه جوشی استفاده کند که دارای جداول فشار متناسب با قطرها و ضخامت های مختلف باشد.


(۲) به این فشار، فشار دراگ نیز باید اضافه شود.

(۳) حداکثر ۶ میلی متر است.

## جدول ۳- حداکثر زمان برداشتن صفحه گرم کن بر حسب ضخامت دیواره

حداکثر زمان برداشتن صفحه گرم کن	ضخامت دیواره ( $e_n$ )
s	mm
۵	۴/۵ تا ۴/۵
۵ تا ۶	۷ تا ۷
۶ تا ۸	۱۲ تا ۱۲
۸ تا ۱۰	۱۹ تا ۱۹
۱۰ تا ۱۲	۲۶ تا ۲۶
۱۲ تا ۱۶	۳۷ تا ۳۷
۱۶ تا ۲۰	۵۰ تا ۵۰
۲۰ تا ۲۵	۷۰ تا ۷۰
۲۵ تا ۳۰	۹۰ تا ۹۰
۳۰ تا ۳۵	۱۱۰ تا ۱۱۰
۳۵	۱۳۰ تا ۱۱۰

چرخه اتصال دهی جوشی به روش تک فشاری در فشار کم، همراه با توضیح عوامل اصلی چرخه، در شکل ۲ نشان داده شده است.

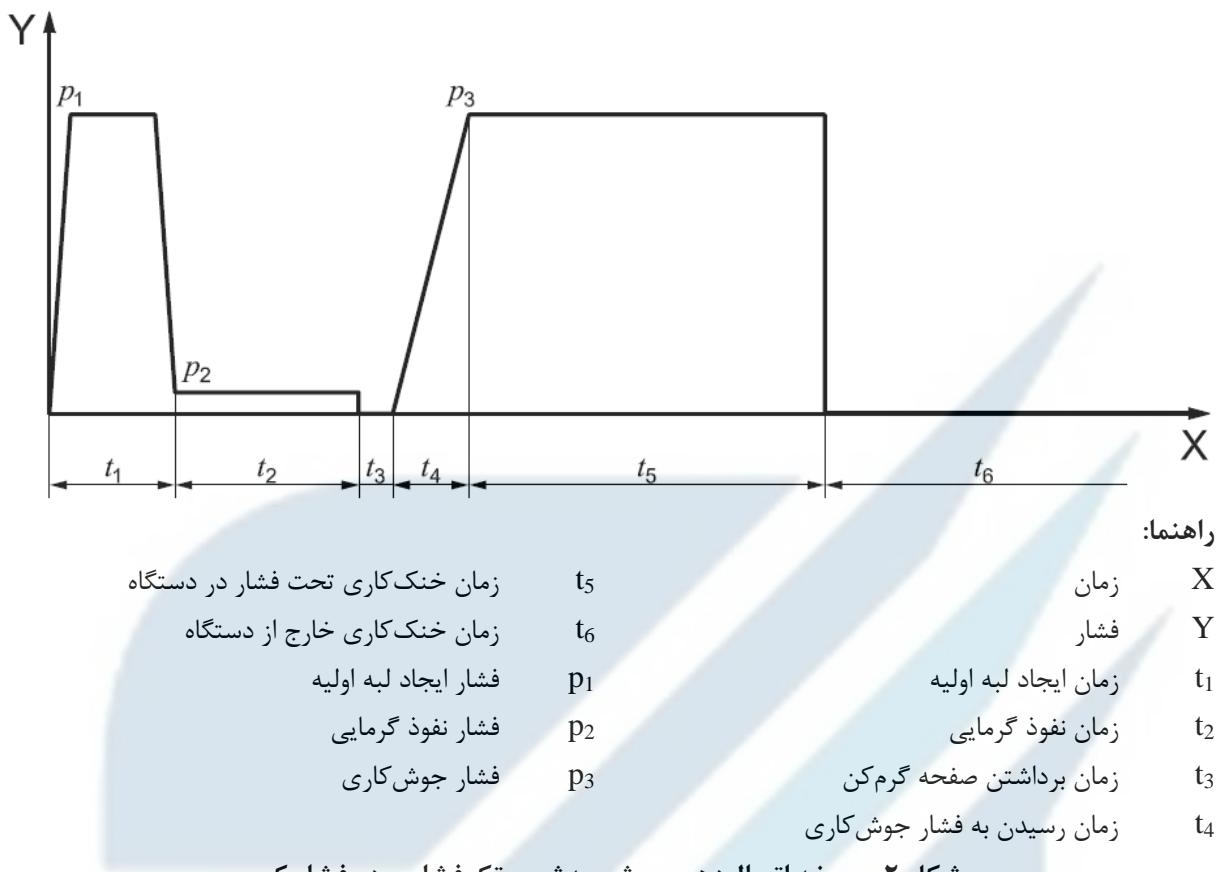

## ۶ کنترل کیفیت


### ۱-۶ کلیات

لوله‌ها، اتصالات و تجهیزات مربوط باید از نظر انطباق با روش اجرایی نصب، بازرسی شوند. بازرسی می‌تواند توسط کارکنان درگیر در فرایند اتصال دهی انجام شود. بازرسی اضافه می‌تواند توسط ناظر جوش در تواتری وابسته به شرایط بهره‌برداری، انجام شود. نتایج هر بازرسی باید ثبت شود.

پیش از انجام فرآیند جوش کاری، سامانه جوش کاری شامل روش، دستگاه جوش، تجهیزات کنترلی، افراد جوش کار، پارامترهای فرآیندی، شرایط محیطی و کیفیت نمونه جوش آزمایشی باید مطابق نمونه فرم ارزیابی رویه جوش کاری<sup>۱</sup> (PQR) ارائه شده در پیوست ج به تایید ناظر جوش/کارفرما برسد؛ تا از انطباق کیفیت با روش جوش کاری اطمینان حاصل شود. روش‌های آزمون مربوط در بند ۲-۶ ارائه می‌شوند. ارزیابی رویه جوش کاری در هر پروژه باید برای هر نوع جنس و یک نمونه اندازه SDR لوله یا اتصالات و هر روش اجرایی جوش کاری شود. در صورت عدم تایید تمام اجزاء سامانه جوش کاری، اپراتور جوش مجاز به انجام جوش کاری نیست.

پس از اتصال دهی، لبه یکنواخت دوتایی باید ایجاد شود. اندازه لبه، نظم عملیات جوش را نشان می‌دهد.


لبه‌های جوش متفاوت، می‌توانند به دلیل رفتار متفاوت جریان مذاب موادی که به هم جوش شده‌اند، ایجاد شده باشند. با توجه به شکل ۵، K همیشه باید بزرگ‌تر از صفر باشد.

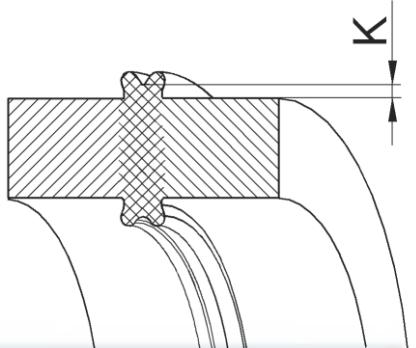

شکل ۳- شکل لبه و مقدار K

راهنمای پذیرش وضعیت ظاهری لبه در شکل ۴ نشان داده شده است.


وضعیت ظاهری محل اتصال بررسی شده و با شکل‌های ۵ تا ۱۰ مقایسه شود. در صورت جوش لب‌به‌لب با اتصالات تزریقی، لبه‌ی سمت اتصال ممکن است بی‌نظمی‌های شکلی، از قبیل دندانه‌های<sup>۱</sup> کوچک، تغییرشکل‌ها و برگردان نایکنواخت ناشی از خطوط جوش<sup>۲</sup> و خنک‌کاری قسمت قالب‌گیر نشان دهند. در این حالت‌ها، ارزیابی ظاهری عمدتاً روی اندازه و شکل لبه‌ی سمت لوله انجام می‌شود.

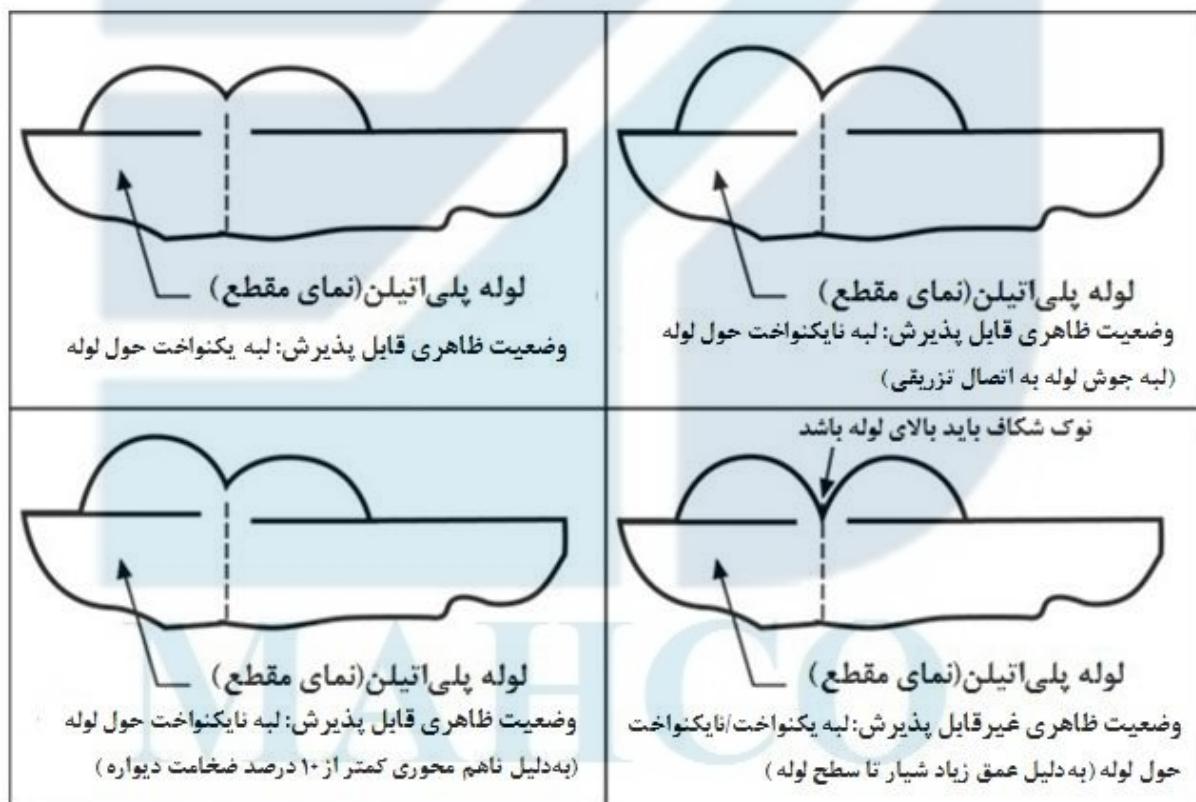

شکل ۴- راهنمای پذیرش وضعیت ظاهری لبه

1- Indentation

2- Knit line

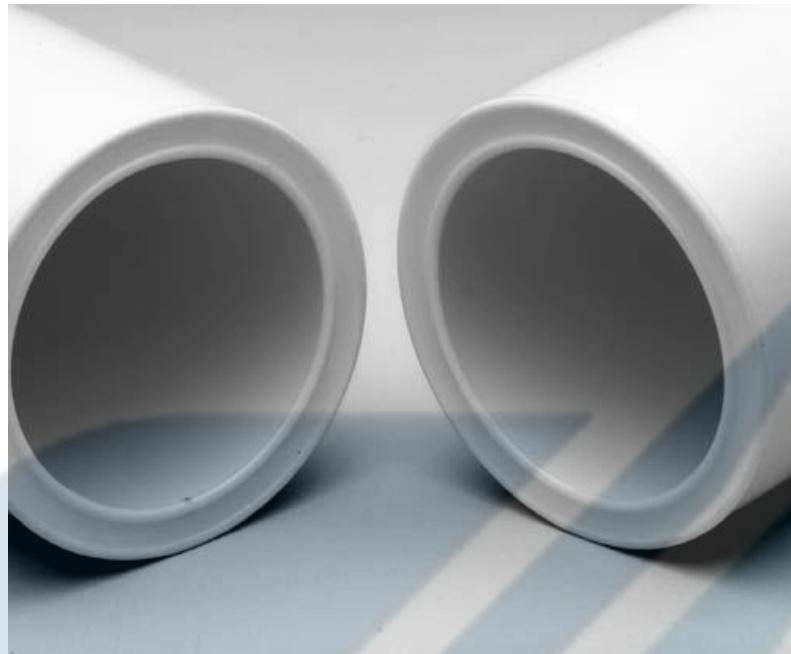

راهنما:

وضعیت ظاهری مقعر مذاب پس از گرمادهی، بهدلیل افزایش فشار اضافی حین چرخه گرمادهی  
شکل ۵- وضعیت ظاهری غیرقابل پذیرش پس از مرحله ذوب کردن انتهای لوله یا اتصال (بند ۴-۸)



راهنما:


برگردان مناسب لبه، هم محوری مناسب  
شکل ۶- وضعیت ظاهری قابل پذیرش جوش لب به لب



راهنما:

ناهم محوری، محل اتصال فارسی بُرشده به صورت چشمی

شکل ۷- وضعیت ظاهری غیرقابل پذیرش جوش لببه لب

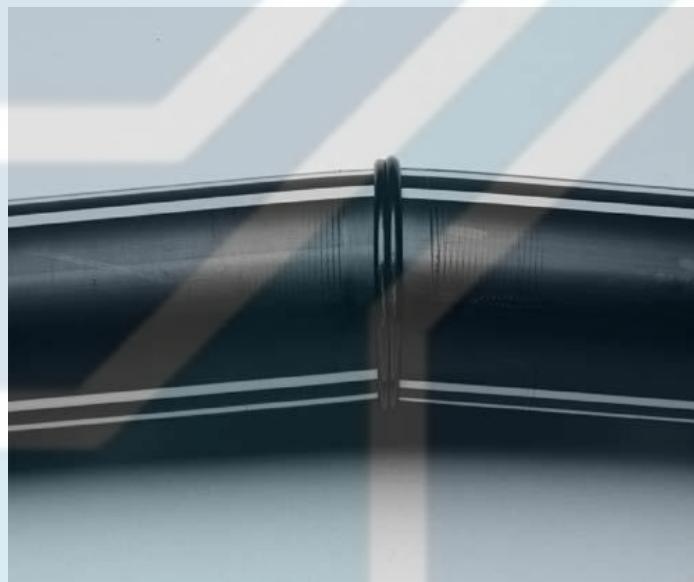

راهنما:

انحراف از تراز (e) در محل اتصال فارسی بُرشده با دستگاه، بیش از یک میلی متر

شکل ۸- وضعیت ظاهری غیرقابل پذیرش جوش لببه لب لوله به لوله یا لوله به اتصال



راهنما:

پلیسه در محل اتصال

شكل ۹- وضعیت ظاهری غیرقابل پذیرش جوش لب به لب



راهنما:

رویارویی ناقص

شكل ۱۰- وضعیت ظاهری غیرقابل پذیرش جوش لب به لب

## ۲-۶ آزمون یکپارچگی محل اتصال

روش‌های اجرایی جوش لببه‌لب که در این استاندارد ارائه شده‌اند، انجام شده و از طریق آزمون نمونه‌های محل اتصال تأیید شده‌اند. اثبات یکپارچگی بلندمدت محل‌های اتصال، بسیار مهم است. انجام آزمون یکپارچگی محل اتصال به عنوان روش کنترل کیفیت، برای تمام روش‌های اجرایی جوش، بویژه آن‌هایی که در جداول پ-۱ و پ-۲ ارائه نشده‌اند، توصیه می‌شود. روش‌های آزمون یکپارچگی محل اتصال جوشی در دسترس هستند.

روش‌های آزمون زیر برای کنترل کیفیت محل‌های اتصال جوشی کاربرد دارند:

(۱) آزمون کشش مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۳۰۴ (یا آزمونی دیگر مطابق با استانداردهای مربوط);

(۲) آزمون فشار هیدروستاتیک در دمای  $80^{\circ}\text{C}$  به مدت ۱۰۰۰ ساعت مطابق با استانداردهای ملی ۱۲۱۸۱-۳، ۱۲۱۸۱-۴ و ۱۲۱۸۱-۵ یا آزمون خزش روی نمونه‌های شکافدار<sup>۱</sup> (FNCT) مطابق با استاندارد ISO 16770 برای اندازه‌های اسمی بزرگ تر از ۷۱۰ میلی‌متر؛

(۳) آزمون کشش با سرعت زیاد مطابق با استاندارد ASTM F2638 (یا آزمونی دیگر مطابق با استانداردهای مربوط).

## ۳-۶ روش‌های کنترل کیفیت غیرمخرب

توصیه می‌شود که از سامانه‌های ساده تضمین کیفیت در محل اجرا نیز برای ارزیابی کیفیت محل اتصال، استفاده شود. این امر می‌تواند از طریق ارزیابی عرض و شکل لبه انجام شود؛ بهنحوی که بسته به مواد پلی‌اتیلن و شرایط محیطی، باید درون حدود تعیین شده و قابل شناسایی باشند.

برای ارزیابی کیفیت محل اتصال از طریق روش‌های غیرمخرب، باید دقต کرد. روش‌های غیرمخرب، از قبیل رادیوگرافی و فراصوت، ممکن است تمام نواقص ممکن رخ دهنده در محل‌های اتصال جوشی را شناسایی نکنند، ولی آن‌ها نواحی دارای آلودگی و حفره را آشکار می‌کنند. استفاده از این تکنیک‌ها برای ایجاد اطمینان از فرایند جوش لببه‌لب، باید با دقت باشد.

## پیوست الف

(الزامی)

### راهنمای تکمیلی اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب

برای اتصال دهی لوله ها و اتصالات پلی اتیلن به شیوه جوش لب به لب، شرایط و الزامات مطابق با بندهای الف-۱ تا الف-۵ باید رعایت شود:

#### الف-۱ کنترل و بررسی شرایط محیطی

الف-۱-۱ هنگام جوش کاری، دما و رطوبت محیط کنترل و ثبت شود. در صورت وجود رطوبت بالا (برای مثال هنگام مه گرفتگی یا بارش باران و برف) یا هوای سرد (دمای کمتر از  $5^{\circ}\text{C}$ ) یا وجود ذرات گرد و غبار در هوا، از جوش کاری پرهیز شود. در صورت نیاز به انجام جوش کاری در شرایط بالا، الزامات بند الف-۵ باید رعایت شود.

الف-۱-۲ شرایط محیطی از قبیل وزش باد و تابش نور خورشید بررسی شود. در صورت وزش باد و / یا تابش نور خورشید، محل جوش کاری با استفاده از یک چادر پایه دار مناسب پوشانده و محافظت شود. همچنین انتهای آزاد لوله یا اتصال با درپوش مناسب بسته شود تا از آلایندگی محل اتصال و / یا کاهش دمای صفحه گرم کن جلوگیری شود.

الف-۱-۳ میزان فضای آزاد در محل جوش کاری بررسی و کنترل شود. فضای آزاد اطراف محل جوش کاری به نحوی باشد تا جوش کار و تجهیزات جوش کاری به آسانی قابلیت فعالیت و حرکت داشته باشند.

#### الف-۲ بررسی لوله و تجهیزات

الف-۲-۱ هر دو لوله و / یا لوله و اتصال از نظر دوپهنه و وضعیت ظاهری بررسی شود. لوله و اتصال باید دارای عیوبی از قبیل ترک، شکستگی، تاخوردگی، خراشیدگی، حفره، سوراخ و سایر عیوب سطحی باشند.

الف-۲-۲ هر دو لوله و / یا لوله و اتصال از نظر یکسان بودن اندازه اسمی، SDR و جنس مواد بررسی شوند (برای مثال از طریق نشانه گذاری روی لوله).

اتصال دهی مواد PE80 و PE100 فقط به صورت موردنی، در صورت توافق با کاربر نهایی، مجاز است؛ به شرطی که محل های اتصال ساخته با استفاده از روش های کنترل کیفی ارائه شده در این استاندارد، آزمون شوند.

الف-۲-۳ مشخصات دستگاه جوش باید مطابق با استاندارد ISO 12176-1 باشد. سنجه های دما و فشار در دستگاه جوش باید کالیبره باشند.

الف-۲-۴ دستگاه جوش باید روی یک سطح تمیز، هموار و محکم قرار گیرد.

الف-۲-۵ به منظور کمک به هم محور سازی لوله و دستگاه جوش و همچنین تسهیل حرکت، باید لوله ها روی تکیه گاه هایی با فواصل مناسب و در صورت لزوم مجهز به غلتک قرار داده شوند.

**الف-۲-۶** تجهیزات جوشکاری به منبع برق مناسب متصل شده و عملکرد تجهیزات کنترل شود. در صورت تمیز بودن صفحه گرمکن، دمای صفحه مطابق با بند الف-۴-۴ تنظیم شود.

### **الف-۳ آمادهسازی، تنظیمات و تمیزکاری**

**الف-۳-۱** در صورت خمیدگی و دوپهن بودن انتهای لوله‌های کلافی، لازم است تا قبل از اتصال دهی، انتهای لوله آمادهسازی شود. بطور معمول آمادهسازی توسط گرم کردن با احتیاط توسط دستگاه هوای گرم مناسب (برای مثال سشووارهای صنعتی) و/ یا گرد کردن سطح مقطع لوله توسط دستگاه دارای گیره‌های مناسب انجام می‌شود. همچنین انتهای لوله یا اتصال نباید دارای آسیب‌دیدگی باشد.

**الف-۳-۲** قبل از انتخاب یک لوله یا اتصال برای اتصال دهی، میانگین قطر خارجی لوله یا اتصال را اندازه گرفته و محل حداکثر قطر روی سطح مقطع لوله یا اتصال نشانه‌گذاری شود. در صورت امکان دو انتهای لوله و/ یا اتصالی که نزدیک‌ترین میانگین قطر خارجی به یکدیگر را دارند برای اتصال دهی انتخاب شوند. همچنین در صورت امکان دو انتهای لوله یا اتصال به‌نحوی روبروی هم قرار داده شوند که حداکثر قطر دو انتهای لوله یا اتصال در یک راستا قرار گیرند.

**الف-۳-۳** انتهای لوله‌ها و/ یا اتصالات دستساز برش خورده قدیمی پلی‌اتیلن به دلیل وجود اختلاف بلورینگی (یا چگالی) سطح داخل و خارج لوله، بطور معمول به سمت داخل جمع می‌شود. لوله‌های تازه‌برش خورده و اتصالات تزریقی به‌طور معمول فاقد لبه جمع شده هستند؛ لذا هنگام اتصال دهی آنها با لوله یا اتصالات دستساز برش خورده قدیمی، برداشتن لبه جمع شده، هم‌محور نمودن دو انتهای را تسهیل می‌کند.

**الف-۳-۴** لوله و/ یا اتصال به‌نحوی در دستگاه جوش قرار داده شود که با دستگاه هم‌محور باشد. گیره‌های دستگاه محکم بسته شده تا از حرکت‌های طولی و جانبی لوله‌ها جلوگیری شود. فاصله دو انتهای آزاد لوله یا اتصال از هر طرف تا اولین گیره باید به یک اندازه باشد.

**الف-۳-۵** برای تمیزکاری از پارچه غیرپلاستیکی، نو، تمیز، خشک، جاذب، بدون پرز و غیر رنگی (سفید) استفاده شود. برای پاک کردن چربی و گریس، از حلال ۱۰۰ درصد فرار با درصد خلوص بالا (برای مثال ایزوپروپانول یا اتانول با درجه خلوص ۹۹/۸ درصد بدون آب) استفاده شود. هیچ‌گاه از آب یا پارچه نمدار برای تمیز کردن سطوح جوشکاری استفاده نشود.

**الف-۳-۶** تمیز بودن تجهیزات جوشکاری به‌ویژه صفحه گرمکن و تیغه‌های رنده روزانه بررسی شده و در صورت وجود هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، چربی، رطوبت، پلیسه و غیره با استفاده از پارچه و حلال مناسب، تمیز شوند. هنگام تمیز کردن صفحه گرمکن توسط حلال، برای جلوگیری از تبخیر سریع حلال، صفحه باید سرد باشد. همچنین یکنواختی و کنده نشدن پوشش صفحه گرمکن کنترل شود.

صففحه گرمکن و تیغه رنده، علاوه بر کنترل روزانه، برای هر اتصال دهی جوش نیز باید تمیز شوند. قبل از رنده‌کاری، سطح مقطع لوله یا اتصال (به ویژه لبه داخلی و خارجی سطح لوله یا اتصال) به‌دقت تمیز شود.

**الف-۳-۷** صفحه رنده بین دو لوله قرار داده شده و با استفاده از فک متحرک، دو سر لوله به صفحه رنده متصل و رنده کاری شود تا سطوح کاملاً صاف و تخت حاصل شود. میزان مورد نیاز رنده شدن را می‌توان با مشاهده فاصله بین صفحه رنده و لوله یا اتصال تخمین زد.

**الف-۳-۸** پس از اتمام رنده کاری، صفحه خارج شده و پلیسه‌های موجود پاک شود. از دست زدن به سطوح صاف کاری شده، خودداری شود. وضعیت ظاهری دو سطح لوله به صورت چشمی بررسی شود.

**الف-۳-۹** با استفاده از فک متحرک دستگاه، دو سر لوله به یکدیگر چسبانده شده تا هم محوری آن‌ها به صورت چشمی بررسی شود.

**الف-۳-۱۰** قبل از ذوب کردن انتهای لوله یا اتصال، سطوح تمیز شده نباید دوباره کشیف شده یا با دست لمس شود؛ در غیر این صورت، سطوح باید دوباره تمیز شوند.

**الف-۳-۱۱** قبل از شروع جوش کاری، دمای صفحه گرم کن با استفاده از دماسنجد کالیبره شده (از قبیل لیزری، میله‌ای و ...)، اندازه‌گیری شده و با دمای صفحه گرم کن مقایسه شود. در صورت استفاده از دماسنجد‌های لیزری باید دستور العمل سازنده ابزار به دقت رعایت شود.

**الف-۳-۱۲** پس از تمیز کاری و صاف کاری سطوح اتصال با استفاده از فک متحرک دستگاه، دو سر لوله را به یکدیگر چسبانده تا حداکثر انحراف از هم محوری و حداکثر فاصله عرضی آنها اندازه‌گیری شود. حداکثر میزان ناهم محوری ۱۰ درصد حداقل ضخامت دیواره بوده و برای ضخامت‌های بیشتر از ۲۰ میلی‌متر، برابر با ۲ میلی‌متر است. حداکثر فاصله عرضی مطابق با جدول ۱ این استاندارد است.



شکل الف-۱- نمونه‌ای از ناهم محوری

**الف-۳-۱۳** با افزایش تدریجی فشار سنجه دستگاه، فشار مربوط به نقطه آغاز حرکت فک متحرک دستگاه ثبت شود. این فشار، دراگ نام داشته و حداقل فشار لازم برای رسیدن به آستانه حرکت لوله یا اتصال خواهد بود. فشار دراگ باید قبل از هر اتصال دهی اندازه‌گیری شده تا به فشار ایجاد لبه اولیه و فشار اتصال دهی افزوده شود. فشار دراگ به طور معمول باید کمتر از فشار اتصال دهی باشد.

**الف-۳-۱۴** بر اساس روش اجرایی اتصال دهی انتخاب شده، دمای صفحه گرم کن تنظیم شود. دمای صفحه گرم کن بستگی به ضخامت لوله و نوع مواد (PE100 یا PE80) داشته و به صورت تجربی تعیین می‌شود. در محدوده دامنه کاربرد این استاندارد (ضخامت ۱۳۰ میلی‌متر و کمتر) هر چه ضخامت لوله بیشتر باشد باید دماهای نزدیک‌تر به حد پایین بازه دمایی روش اجرایی انتخاب شود. هم‌چنین در مواردی که جنس مواد PE100 است، باید دماهای نزدیک به حد بالای بازه دمایی روش اجرایی انتخاب شود. برای

جبران سردی هوای محیط هیچ‌گاه دمای صفحه گرم‌کن افزایش داده نشود؛ در چنین شرایطی باید زمان گرمایش را افزایش داد (به بخش الف-۵ مراجعه شود).

الف-۱۴-۳ در دستگاه‌های جوش دستی و نیمه‌خودکار لازم است تا قبل از شروع اتصال‌دهی، کلیه پارامترهای فرایند از قبیل فشارهای لازم سنجه دستگاه (معادل با فشار (تنش) منطبق بر روش اجرایی اتصال‌دهی) و زمان مراحل مختلف بررسی شود.

#### الف-۴ انجام اتصال‌دهی

الف-۱-۴ هنگام شروع اتصال‌دهی صفحه گرم‌کن از محفظه خارج شده و به سرعت مابین دو لوله قرار داده شود. سپس بدون اتلاف وقت، سطوح اتصال با فشار لازم مطابق با روش اجرایی اتصال‌دهی به صفحه گرم‌کن چسبانده شود. افزایش فشار باید به سرعت و به صورت خطی انجام شود.

الف-۲-۴ لبه مذاب اولیه باید دارای حداقل ضخامتی مطابق با روش اجرایی اتصال‌دهی، در سرتاسر محیط لوله باشد.

الف-۳-۴ در مرحله نفوذ گرمایی دقت شود که فشار دراگ بیش از حد کاهش داده نشود تا چسبندگی تمامی سطح مذاب با صفحه گرم‌کن حفظ شود.

الف-۴-۴ مطابق با روش اجرایی اتصال‌دهی انتخاب شده، باید تمام پارامترهای زمانی و فشاری رعایت شود.

الف-۴-۵ هنگام جداسازی سطوح اتصال از صفحه گرم‌کن، نباید سطح مذاب به صفحه بچسبد. پس از جداسازی، وضعیت سطوح اتصال به صورت چشمی بررسی شود. سطح ذوب شده اتصال باید کاملاً یکنواخت، صاف و هموار و عاری از نواحی ذوب نشده باشد. در غیر این صورت باید مراحل جوش‌کاری از ابتدا تکرار شود. عملیات جداسازی صفحه، بازرسی و اتصال لوله‌ها به یکدیگر باید در کمترین زمان ممکن انجام شود.

الف-۴-۶ در مرحله اتصال‌دهی انتهای ذوب شده لوله یا اتصال، باید سرعت برخورد تقریباً برابر با صفر باشد و فشار اتصال‌دهی تا حد امکان به صورت خطی افزایش یابد. در صورت اعمال فشار اضافه، مواد مذاب ممکن است از محل اتصال بیش از اندازه بهبیرون رانده شده و محل اتصال "سرد" تشکیل شود. اگر فشار خیلی کم اعمال شود حفره و نواحی با چسبندگی ضعیف در محل اتصال تشکیل می‌شود.

الف-۴-۷ هنگام اعمال فشار در مرحله اتصال‌دهی انتهای ذوب شده لوله یا اتصال، لبه باید به صورت یکنواخت به عقب برگشته و نباید هیچ‌گونه نشانه‌ای از حباب یا مواد آلاینده در آن مشاهده شود.

الف-۴-۸ هنگام خنک‌کاری محل اتصال به صورت مهار شده و تحت فشار در دستگاه، حداقل زمان خنک‌کاری مطابق با روش اجرایی اتصال‌دهی باید رعایت شده و فشار دستگاه در مدت زمان مذکور باید ثابت نگهداشته شود. همچنین در موقعي که دمای محیط بالا بوده توصیه می‌شود زمان خنک‌کاری افزایش یابد.

الف-۴-۹ هنگام خنک‌کاری خارج از دستگاه، نباید محل اتصال تحت تکان و جابجایی قرار گیرد.

**الف-۴-۴** هنگام خنک کاری محل اتصال، به منظور ایجاد جریان آزاد هوای افزایش نرخ خنک کاری، در پوش انتهای لوله برداشته شود.

**الف-۴-۵** تا زمانی که دمای سطح لبه به کمتر از  $40^{\circ}\text{C}$  نرسیده باید از نصب لوله ها اجتناب شود.

**الف-۵** جوش کاری در دمای پایین (دمای کمتر از  $5^{\circ}\text{C}$ )، رطوبت و ذرات گرد و غبار

**الف-۵-۱** با توجه به اینکه مقاومت به ضربه لوله های پلی اتیلن در دماهای کمتر از صفر درجه سلسیوس کاهش می یابد، لذا در ابتدا وضعیت ظاهری و آسیب دیدگی لوله ها بررسی شود. همچنین از انداختن و پرتاپ کردن لوله ها خودداری شود. لوله های کلافی باید ابتدا کاملاً باز شده، سپس اتصال دهی و نصب شوند. بدین منظور می توان ابتدا کلاف لوله ها را اندکی باز کرده و بر روی آن با فواصل مناسب خاکریزی کرد تا لوله حالت خود را حفظ کند. همچنین حین باز کردن بند کلاف ها، هنگام باز شدن ناگهانی انتهای لوله، احتیاط شود.

**الف-۵-۲** اپراتور دستگاه جوش باید از شرایط آب و هوایی اطلاع داشته باشد تا در صورت تغییر چشمگیر شرایط محیطی، تنظیمات لازم را اعمال کند.

**الف-۵-۳** در شرایط هوای سرد کلیه تجهیزات جوش کاری و محل اتصال با استفاده از یک چادر پایه دار مناسب پوشانده و با استفاده از وسایل گرمایشی مناسب دمای داخل چادر به بالاتر از صفر درجه سلسیوس رسانده شود. همچنین صفحه گرم کن در یک محفظه عایق قرار داده شده تا از اتلاف بیشتر گرما جلوگیری شود.


**الف-۵-۴** دو انتهای لوله یا اتصال بررسی شده تا عاری از برفک، یخ، برف، رطوبت و سایر آلاینده ها باشد. همچنین قبل از اتصال دهی باید از آلوده شدن مجدد لوله جلوگیری کرد. توجه شود که سطوح یخ زده و برفکی باعث لغزش لوله درون فک های دستگاه می شود. در چنین شرایطی لوله را باید درون فک ها محکم تر بست.

**الف-۵-۵** هنگام شروع اتصال دهی، صفحه گرم کن از محفظه خارج شده و به سرعت بین دو لوله قرار داده شود. سپس بدون اتلاف وقت، سطوح اتصال با فشار لازم مطابق با روش اجرایی اتصال دهی به صفحه گرم کن چسبانده شود. دمای صفحه گرم کن به صورت منظم با استفاده از دماسنجه مناسب و کالیبره کنترل شود. برای جبران سردی هوا هیچ گاه دمای تنظیمی صفحه و/ یا فشار اتصال دهی افزایش داده نشود. در چنین شرایطی باید زمان های ایجاد لبه و نفوذ گرمایی متناسب با قطر و ضخامت لوله افزایش داده شود.

پیوست ب  
(اطلاعاتی)  
نحوه محاسبه فشار سنجه

ب-۱ روش محاسبه

مطابق این استاندارد ملی، دستگاه جوش باشد که قادر باشد در مراحل مختلف جوشکاری مقدار فشار معین ( $p_1$ ،  $p_4$  یا  $p_3$  ،  $p_2$  ) بر انتهای لوله یا اتصال وارد کند.

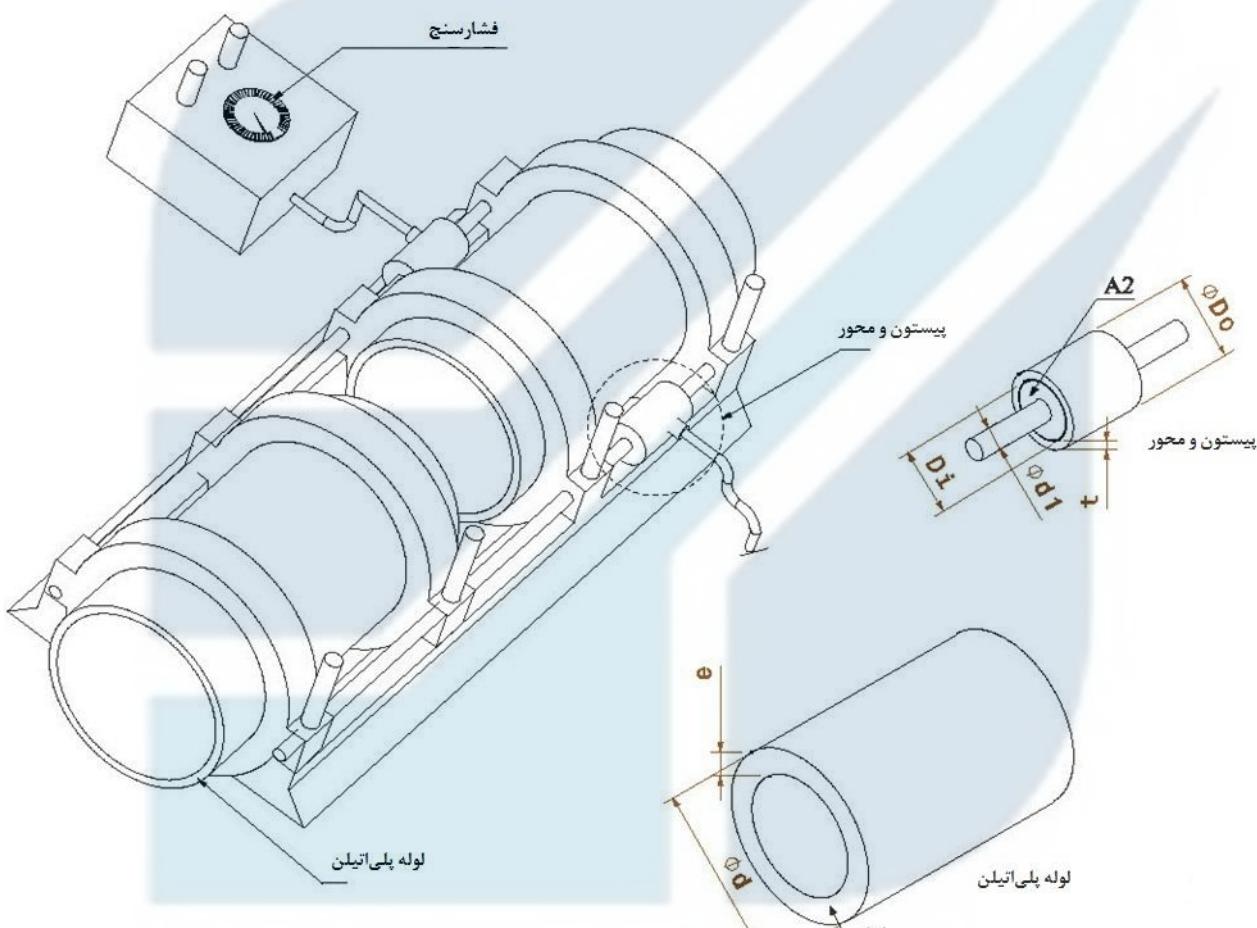

راهمنا:

$A_2$	مساحت سطح مقطع پیستون که فشار روغن بر آن وارد می شود، بر حسب میلی متر مربع	$A_1$
$d$	قطر خارجی اهرم پیستون، بر حسب میلی متر	
$e$	ضخامت دیواره پیستون، بر حسب میلی متر	
$D_0$	قطر خارجی پیستون، بر حسب میلی متر	
$D_i$	قطر داخلی پیستون، بر حسب میلی متر	
$d_1$	قطر خارجی اهرم لوله، بر حسب میلی متر	
$t$	ضخامت دیواره لوله، بر حسب میلی متر	

شکل ب-۱- شکل واره دستگاه جوش لب به لب

با استفاده از معادله ب-۱ مقدار نیروی مورد نیاز ( $F_1$ ) برای اعمال بر انتهای لوله یا اتصال محاسبه می‌شود:

$$F_1 = P_1 A_1 \quad (\text{ب-۱})$$

معادله ب-۱ نشان می‌دهد که مقدار نیروی وارد به انتهای لوله به مساحت سطح مقطع لوله وابسته است. به عبارتی دیگر، هرچقدر ضخامت لوله بیشتر باشد بهمنظور اعمال فشاری معین، باید نیروی بیشتری اعمال کرد. مساحت سطح مقطع لوله از معادله ب-۲ به دست می‌آید:

$$A_1 = \frac{\pi}{4} [d^2 - (d - 2e)^2] \quad (\text{ب-۲})$$

عمولاً در دستگاه‌های جوش این نیرو توسط یک یا دو پیستون هیدرولیکی اعمال می‌شود. در سامانه‌های هیدرولیکی، تأمین این نیرو اغلب از طریق اعمال فشار سیال روغن بر سطح مقطع پیستون ( $A_2$ ) انجام می‌شود. با استفاده از معادله ب-۳ می‌توان میزان فشار لازم روغن هر پیستون (فشار سنجه) بهمنظور اعمال نیروی  $F_1$  (یا فشار  $p$ ) را محاسبه کرد.

$$P_{gauge} = \frac{F_2}{2A_2} \quad (\text{ب-۳})$$

با توجه به اینکه در اغلب دستگاه‌های جوش از دو پیستون استفاده می‌شود، عدد ۲ در مخرج کسر ضرب شده است. سطح مقطع پیستون از معادله ب-۴ محاسبه می‌شود:

$$A_2 = \frac{\pi}{4} [(D_o - 2t)^2 - d_1^2] \quad (\text{ب-۴})$$

## ب-۲ مثال محاسباتی

برای انجام جوش لب‌به‌لب نمونه‌ای از لوله پلی‌اتیلن PE100 با اندازه اسمی ۲۵۰ (SDR 17) و حداقل ضخامت ۱۴/۸ میلی‌متر از یک دستگاه جوش مطابق شکل با ب-۱ استفاده شده است. درصورتی که جوش‌کاری به روش تک‌فشاری در فشار کم انجام شده و مشخصات ابعادی دستگاه به شرح زیر باشد، فشار سنجه دستگاه بهمنظور ایجاد لبه اولیه و فشار اتصال‌دهی محاسبه شود.

قطر خارجی پیستون: ۵۰ mm

ضخامت دیواره پیستون: ۴ mm

قطر خارجی اهرم پیستون: ۲۵ mm

### محاسبه فشار:

مطابق با جدول ۲ این استاندارد ملی، فشار لازم برای ایجاد لبه اولیه ( $P_1$ ) و فشار لازم برای اتصال‌دهی ( $P_2$ ) برابر با  $MPa (0.16 \pm 0.02)$  است. برای محاسبه میزان فشار سنجه دستگاه ابتدا سطح مقطع لوله از معادله ب-۲ محاسبه می‌شود:

$$A_1 = \frac{\pi}{4} [250^2 - (250 - 2 \times 14.8)^2] = 10935 \text{ mm}^2$$

سپس نیروی لازم برای اعمال فشار ( $N/mm^2$ ) از معادله ب-۱ محاسبه می‌شود:

$$F_1 = 0.16 \times 10935 = 1750 \text{ N}$$

مطابق مفروضات مسئله برای تامین نیروی  $F_1$ ، دستگاه جوش مجهز به دو پیستون هیدرولیکی است. لذا با محاسبه سطح مقطع پیستون (معادله ب-۴) می‌توان فشار سنجه دستگاه را محاسبه کرد:

$$A_r = \frac{\pi}{4} [(50 - 2 \times 4)^2 - 25^2] = 894.5 \text{ mm}^2$$

باتوجه به این که نیروی مورد نظر از طریق دو پیستون اعمال می‌شود، فشار سنجه از معادله ب-۳ محاسبه می‌شود:

$$P_{gauge} = \frac{1750}{2 \times 894.5} = 0.978 \text{ N/mm}^2 (\text{MPa}) = 978 \text{ bar}$$

لازم به ذکر است که به این فشار سنجه، فشار دراگ نیز باید اضافه شود.



پیوست پ  
(اطلاعاتی)

## روش‌های اجرایی جوش کاری دوفشاری در فشار کم و تک‌فشاری در فشار بالا

### پ-۱ روش اجرایی جوش کاری دوفشاری در فشار کم

روش اجرایی جوش کاری دوفشاری در فشار کم، فقط برای لوله‌های با ضخامت دیواره بیش از ۲۰ میلی‌متر کاربرد دارد.

جوش‌کاری لب‌به‌لب براساس روش دوفشاری در فشار کم، باید مطابق با جدول پ-۱ انجام شود.

**جدول پ-۱- پارامترها و مقادیر برای روش اجرایی جوش کاری دوفشاری در فشار کم**

پارامتر	واحد	مقدار
دماهی صفحه گرم‌کن	°C	۲۳۰ ، +۱۰ (-۵)
فشار ایجاد لبه اولیه <sup>(۱)</sup>	MPa	۰/۰۱۵ ± ۰/۰۲
حداقل اندازه لبه اولیه	mm	۰/۰۵ + ۰/۱ $e_n$
حداقل زمان نفوذ گرمایی	s	۱۰ $e_n$ + ۶۰
فشار نفوذ گرمایی	MPa	صفر تا فشار دراگ
حداکثر زمان برداشتن صفحه گرم‌کن	s	کوچکتر یا مساوی با ۱۰
فشار جوش‌کاری <sup>(۲)</sup>	MPa	۰/۰۱۵ ± ۰/۰۲
زمان جوش‌کاری	s	۱۰ ± ۱
فشار کاهیده چرخه خنک‌کاری	MPa	۰/۰۲۵ ± ۰/۰۰۲
حداقل زمان خنک‌کاری تحت فشار کاهیده در دستگاه	min	به جدول ت-۲- مراجعه شود
حداقل زمان خنک‌کاری خارج از دستگاه	min	به جدول ت-۲- مراجعه شود


(۱) نحوه محاسبه فشار، در پیوست ب داده شده است. جوش‌کار موظف است از دستگاه جوشی استفاده کند که دارای جداول فشار متناسب با قطرها و ضخامت‌های مختلف باشد.

(۲) به این فشار، فشار دراگ نیز باید اضافه شود.

(۳) حداکثر ۶ میلی‌متر است.

(۴) فقط برای ضخامت بیش از ۲۰ میلی‌متر کاربرد دارد.

چرخه جوش‌کاری دوفشاری در فشار کم، همراه با توضیح عوامل اصلی چرخه، در شکل پ-۱ نشان داده شده است.

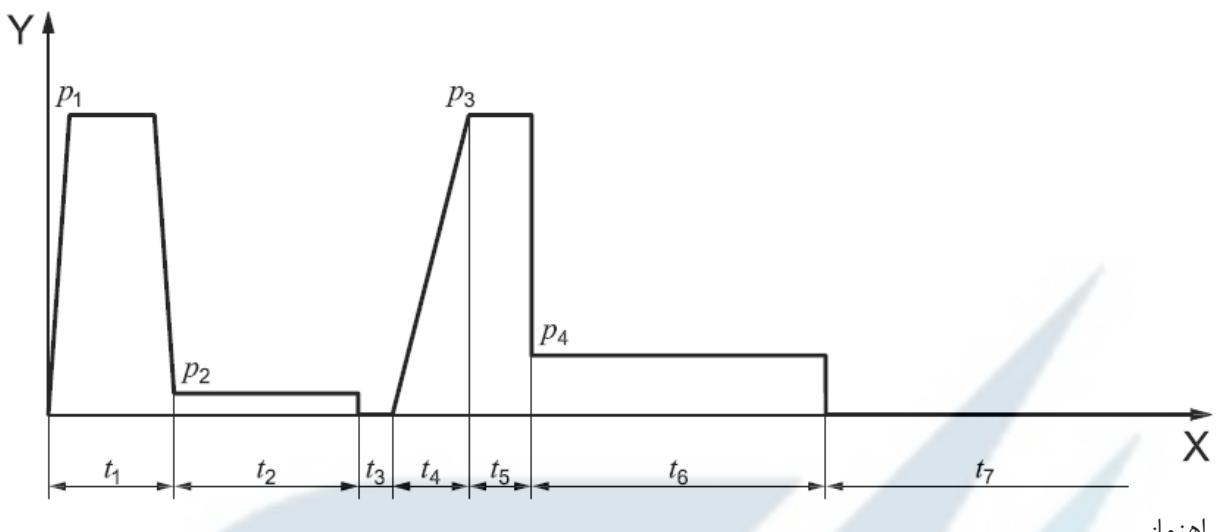

راهنما:

زمان خنک کاری تحت فشار کاهیده در دستگاه	$t_6$	زمان	X
زمان خنک کاری بدون فشار در دستگاه یا خارج از دستگاه	$t_7$	فشار	Y
فشار ایجاد لبه اولیه	$p_1$	زمان ایجاد لبه اولیه	$t_1$
فشار نفوذ گرمایی	$p_2$	زمان نفوذ گرمایی	$t_2$
فشار جوش کاری	$p_3$	زمان برداشتن صفحه گرم کن	$t_3$
فشار کاهیده چرخه خنک کاری	$p_4$	زمان رسیدن به فشار جوش کاری	$t_4$
		زمان اتصال دهی جوشی (زمان برگردان لبه)	$t_5$

شکل پ-۱- چرخه جوش کاری دوفشاری در فشار کم

چرخه جوش کاری دوفشاری در فشار کم، تا لحظه برداشتن صفحه گرم کن، از همان اصول مربوط به چرخه جوش کاری تک فشاری در فشار کم پیروی می کند. سپس، پس از نزدیک کردن انتهای لوله یا اتصال به هم، فشار جوش برابر با  $15 / 0.15$  MPa به مدت ۱۰ ثانیه طوری اعمال می شود که مواد مذاب روی هر سطح با هم مخلوط شده و لبه جوش ایجاد کنند.

پس از ۱۰ ثانیه اول ( $t_5$ )، حین خنک کاری، فشار باید کاهش داده شده و به  $0.25 / 0.25$  MPa (به استثناء فشار دراگ) رسانده شود.

## پ-۲ روشن اجرایی جوش کاری تک فشاری در فشار بالا

جوش کاری لب به لب براساس روش تک فشاری در فشار بالا، باید مطابق با جدول پ-۲ انجام شود. این روش برای لوله ها یا اتصالات با ضخامت دیواره حداقل ۵ میلی متر تا ۱۳۰ میلی متر، استاندارد شده است.

جدول پ-۲- پارامترها و مقادیر برای روش اجرایی جوشکاری تکفساری در فشار بالا


پارامتر	واحد	مقدار
دماي صفحه گرمکن	°C	۲۰۰ تا ۲۳۰
فشار ایجاد لبه اولیه <sup>(۱)</sup>	MPa	۰/۵۲ ± ۰/۱
حداقل زمان نفوذ گرمایی	s	(۱۱ ± ۱) $e_n$
حداقل اندازه لبه پس از گرمادهی	mm	۰/۱۵ $e_n$ + ۱
فشار نفوذ گرمایی	MPa	صفر تا فشار دراگ
حداکثر زمان برداشتن صفحه گرم کن	s	۰/۱ $e_n$ + ۸
فشار جوشکاری <sup>(۲)</sup>	MPa	۰/۵۲ ± ۰/۱
حداقل زمان خنک کاری تحت فشار در دستگاه	min	۰/۴۳ $e_n$
حداقل زمان خنک کاری خارج از دستگاه	min	زیرنویس <sup>(۳)</sup>

(۱) نحوه محاسبه فشار، در پیوست ب داده شده است. جوشکار موظف است از دستگاه جوشی استفاده کند که دارای جداول فشار متناسب با قطرها و ضخامت‌های مختلف باشد.

(۲) به این فشار، فشار دراگ نیز باید اضافه شود.

(۳) زمان خنک کاری در خارج از دستگاه و نقل در شرایط سخت می‌تواند توصیه شود؛ ولی در اغلب موارد، لازم نیست.

چرخه جوشکاری تکفساری در فشار بالا، همراه با توضیح عوامل اصلی چرخه، در شکل پ-۲ نشان داده شده است.

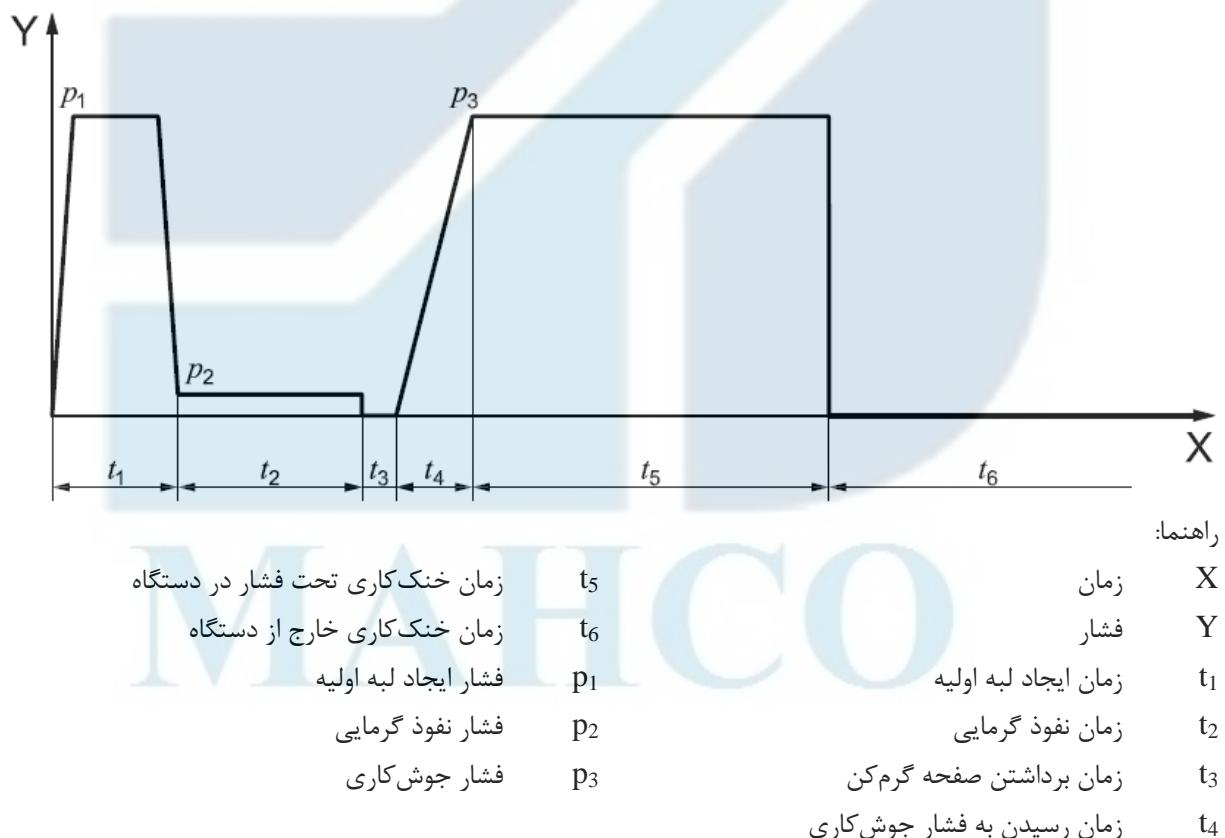

شکل پ-۲- چرخه جوشکاری تکفساری در فشار بالا

## پیوست ت

### (اطلاعاتی)

مثال‌هایی از روش‌های اجرایی جوشکاری تک‌فشاری در فشار کم، دوفشاری در فشار کم و تک‌فشاری در فشار بالا

ت-۱

### روش اجرایی جوشکاری بهشیوه تک‌فشاری در فشار کم

جدول ت-۱-مثال‌هایی از روش اجرایی جوشکاری تک‌فشاری در فشار کم

زمان خنک‌کاری تحت فشار در دستگاه <sup>۵</sup> min	حداکثر زمان برای رسیدن به فشار فصل مشترک <sup>۴</sup> s	حداکثر زمان برداشتن صفحه گرم‌کن <sup>۳</sup> s	حداکثر زمان نفوذ گرمایی <sup>۲</sup> s	حداکثر اندازه لبه اولیه <sup>۱</sup> mm	ضخامت اسمی دیواره $e_n$ mm
۸	۴ تا ۳	۵	۵۴ تا ۴۵	۱	۴/۵
۱۰	۶ تا ۴	۶	۸۴ تا ۷۰	۱	۷
۱۵	۸ تا ۶	۸	۱۴۴ تا ۱۲۰	۲	۱۲
۲۲	۱۱ تا ۸	۱۰	۲۲۸ تا ۱۹۰	۲	۱۹
۲۹	۱۴ تا ۱۱	۱۲	۳۱۲ تا ۲۶۰	۳	۲۶
۴۰	۱۹ تا ۱۴	۱۶	۴۴۴ تا ۳۷۰	۴	۳۷
۵۳	۲۵ تا ۱۹	۲۰	۶۰۰ تا ۵۰۰	۶	۵۰
۷۳	۳۵ تا ۲۵	۲۵	۸۴۰ تا ۷۰۰	۶	۷۰

(۱) حداکثر اندازه لبه اولیه روی صفحه گرم‌کن در انتهای زمان ایجاد لبه برابر با  $0/05 e_n + 0/1$  (حداکثر ۶ میلی‌متر) است.

(۲) در صورت گرم کردن با فشار نفوذ گرمایی کمتر از  $0/025 \text{ MPa}$ ، حداکثر زمان نفوذ گرمایی برابر با  $e_n (11 \pm 1)$  است. برای روش دوفشاری، حداکثر زمان نفوذ گرمایی برابر با  $60 e_n + 10$  است. حداکثر زمان نفوذ گرمایی توصیه شده برابر با  $15 e_n + 60$  است. اکیدا توصیه می‌شود که در شرایط محیطی کم، زمان‌های نفوذ و دماهای گرم‌کن در انتهای بالایی طیف استفاده شود. این امر منجر به لبه‌های جوش بزرگ‌تر شده و زمان‌های خنک‌کاری طولانی‌تری لازم دارد. زمان خنک‌کاری باید از طریق دو برابر کردن زمان نفوذ گرمایی (بالای حداکل) همراه با دو سوم برابر کردن افزایش در زمان خنک‌کاری تحت فشار افزایش یابد.

(۳) زمان‌های برداشتن صفحه گرم‌کن، مقادیر حداکثر هستند. هرگونه تلاش برای کاهش این زمان‌ها تا حدامکان، باید انجام شود؛ تا سطوح ذوب شده در مقابل خنک‌کاری سریع محافظت شوند.

(۴) حداکثر زمان رسیدن به فشار جوشکاری برابر با  $2 + 0/4 e_n$  است.

(۵) زمان خنک‌کاری تحت فشار در دستگاه برابر با  $3 + e_n$  است. این، زمان خنک‌کاری برای محل اتصال لب‌به‌لب است، هنگامی که در دستگاه قرار داشته و تحت فشار است. بسته به دماهای محیط، زمان‌های خنک‌کاری ممکن است نیاز به کوتاه شدن یا طولانی شدن داشته باشند.

## ت-۲ روشن اجرایی جوش کاری دوفشاری در فشار کم

جدول ت-۲- مثالهایی از روشن اجرایی جوش کاری دوفشاری در فشار کم

زمان خنک کاری تحت فشار در دستگاه min	تنش فصل مشترک حین خنک کاری (پس از ۱۰ ثانیه) MPa	تنش فصل مشترک حین جوش و خنک کاری (۱۰ ثانیه اول) MPa	حداصل زمان نفوذ گرمایی s	تنش فصل مشترک حین ایجاد لبه MPa	ضخامت اسمی دیواره <sup>۱)</sup> $e_n$ mm
۱۵	۰/۰۲۵	۰/۱۵	۲۶۰	۰/۱۵	۲۰/۱
۱۵	۰/۰۲۵	۰/۱۵	۲۸۵	۰/۱۵	۲۲/۷
۱۵	۰/۰۲۵	۰/۱۵	۳۱۵	۰/۱۵	۲۵/۴
۱۵	۰/۰۲۵	۰/۱۵	۳۴۵	۰/۱۵	۲۸/۳
۱۵	۰/۰۲۵	۰/۱۵	۳۸۵	۰/۱۵	۳۲/۳
۲۰	۰/۰۲۵	۰/۱۵	۴۲۵	۰/۱۵	۳۶/۴
۲۰	۰/۰۲۵	۰/۱۵	۴۷۰	۰/۱۵	۴۱/۰
۲۰	۰/۰۲۵	۰/۱۵	۵۱۵	۰/۱۵	۴۵/۵
۲۰	۰/۰۲۵	۰/۱۵	۵۷۰	۰/۱۵	۵۰/۸
۲۵	۰/۰۲۵	۰/۱۵	۶۳۵	۰/۱۵	۵۷/۲

۱) برای انجام جوش در تمام ضخامت‌ها پارامترهای زیر کاربرد دارد:  
اندازه لبه اولیه برابر با ۳ میلی‌متر، حداصل تنش فصل مشترک حین نفوذ گرمایی برابر با صفر مگاپاسکال، حداقل زمان برداشتن صفحه گرم کن برابر با ۱۰ ثانیه، و زمان خنک کاری اضافی توصیه شده خارج از گیره‌های مهاری برابر با ۵۰ درصد زمان خنک کاری تحت فشار.

### ت-۳ روش اجرایی جوش کاری تک فشاری در فشار بالا

جدول ت-۳- مثالهایی از روش اجرایی جوش کاری تک فشاری در فشار بالا

ضخامت اسمی دیواره $e_n$ mm	فشار نفوذ گرمایی <sup>۱)</sup> MPa	حداصل اندازه لبه پس از گرمایش <sup>۲)</sup> mm	حداصل زمان نفوذ گرمایی <sup>۳)</sup> s	حداصل زمان برداشتند صفحه گرمکن <sup>۴)</sup> s	حین جوش و خنک کاری <sup>۵)</sup> MPa	فشار فصل مشترک زمان خنک کاری تحت فشار در دستگاه min
۵	صفر تا فشار دراگ	۱	۶۰ تا ۵۰	۸	۰/۵۲	۲/۵
۹	صفر تا فشار دراگ	۲	۱۰۸ تا ۹۰	۱۰	۰/۵۲	۴
۱۴	صفر تا فشار دراگ	۳	۱۶۸ تا ۱۴۰	۱۵	۰/۵۲	۶
۳۰	صفر تا فشار دراگ	۵	۳۶۰ تا ۳۰۰	۲۰	۰/۵۲	۱۳
۷۰	صفر تا فشار دراگ	۱۱	۸۴۰ تا ۷۰۰	۲۰	۰/۵۲	۳۰

(۱) هیچ فشاری اعمال نمی‌شود، ولی مقداری برابر با دراگ می‌تواند اعمال شود تا تماس بین انتهای لوله و صفحه گرمکن حفظ شود.

(۲) حداصل اندازه لبه، برحسب میلی‌متر،  $1 + 0/e_n \cdot 15$  است؛ که از طریق انبساط گرمایی فقط مواد پلی‌اتیلن تولید می‌شود. به محض رسیدن به اندازه لازم برای لبه و حداصل زمان لازم برای نفوذ، انتهای لوله از هم جدا شده، صفحه گرمکن برداشته شده و انتهای لوله دوباره به هم نزدیک شده و تحت فشار اتصال دهی جوشی انجام می‌شود. این مقدادر، حداصل بوده و می‌توانند افزایش یابند؛ که در این صورت، ناگزیر زمان‌های خنک کاری محل اتصال افزایش می‌یابد.

(۳) حداصل زمان نفوذ گرمایی برابر با  $e_n \cdot 11 \pm 10$  است (گرمایش با فشار نفوذ گرمایی تعیین شده). حداصل زمان نفوذ گرمایی توصیه شده برابر با  $11e_n + 60$  است. اکیدا توصیه می‌شود که در شرایط محیطی کم، زمان‌های نفوذ گرمایی و دماهای گرمکن در انتهای بالایی طیف استفاده شوند. این امر منجر به لبه‌های بزرگ‌تر جوش شده و درنتیجه زمان‌های خنک کاری طولانی‌تری لازم است.

(۴) زمان برداشتند صفحه گرمکن برابر با  $1/0 + 8e_n$  است. این زمان‌ها مقدادر حداصل داشته و هرگونه تلاش برای کاهش این زمان‌ها تا حدامکان، باید انجام شود؛ تا سطوح ذوب شده در مقابل خنک کاری سریع محافظت شوند.

(۵) مدت زمان اعمال فشار تماсی در فصل مشترک، می‌تواند به اندازه‌ای باشد که از تماس گرمایی خوب بین انتهای لوله و صفحه گرمکن اطمینان حاصل شود. این امر از طریق ایجاد لبه حول محیط انتهای هر دو لوله قبل از کاهش دادن فشار به فشار دراگ، اثبات می‌شود.

(۶) این زمان، زمان خنک کاری برای محل اتصال لبه‌لبه است، هنگامی که در دستگاه قرار داشته و تحت فشار است. این زمان، برمنای زمان خنک کاری  $43/0$  دقیقه به ازای هر میلی‌متر از ضخامت دیواره است. خنک کاری اضافه خارج از دستگاه و قبل از حمل و نقل در شرایط سخت می‌تواند توصیه شود؛ ولی در اغلب حالات لازم نیست.

پیوست ث

(اطلاعاتی)



نمونه فرم گزارش جوشکاری تک فشاری در فشار کم

<input type="checkbox"/> زیر دریا <input type="checkbox"/> زیر خاک <input type="checkbox"/> روی زمین				نوع مواد لوله یا اتصال:				صفحه: از صفحه:				تاریخ:							
روش محافظت:				وضعیت جوش:				دستگاه جوش:				مجری:		کارفرما:					
۱- ندارد		۲- چتر		۳- چادر		۴- گرم کردن		۱- آفتایی		۲- خشک		۳- برف و باران		۴- باد		نام سازنده:		نام جوشکار:	
اظهار نظر توسط ناظر جوش	روش محافظت (۱)	وضعيت جوی (۱)	دمای محیط °C	زمان خنک کاری				زمان رسیدن به فشار برداشتن صفحه گرم کن	زمان خارج از دستگاه	زمان داخل دستگاه	زمان نفوذ گرمایی	فشار اتصال دهی	فشار نفوذ گرمایی	فشار ایجاد لبه اولیه	فشار درآگ	دماهی صفحه گرم کن		اندازه اسمی	تاریخ و ساعت
				$t_6$	$t_5$	$t_4$	$t_3$									$t_2$	$p_3$		
ملاحظات:																امضاء ناظر جوش:		امضاء جوشکار:	
(۱) اگر ترکیبی از شرایط آب و هوایی یا محافظت وجود داشته باشد، از دو/ یا سه رقم استفاده می‌شود (برای مثال، ۳۴ یعنی شرایط آب و هوایی، باران همراه با باد است).																			

## پیوست ج

### (اطلاعاتی)

#### نمونه فرم ارزیابی رویه جوش کاری (PQR) جوش لب به لب پلی اتیلن

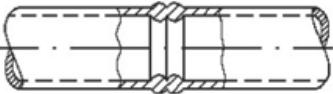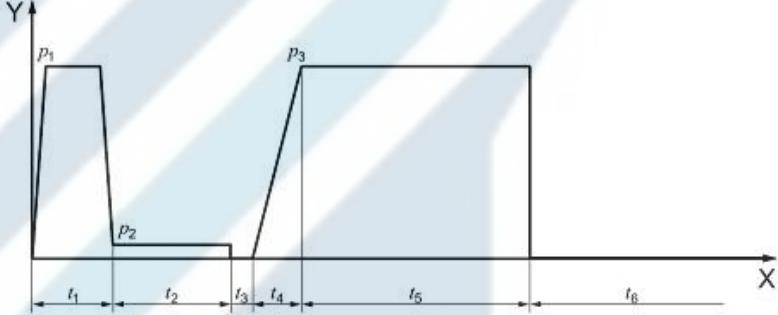صفحه	تاریخ جوش کاری	ناظر جوش	اندازه و ضخامت اسمی لوله/اتصال	شماره استاندارد ملی	روش اجرایی جوش
۱ از ۲				.....	تک فشاری در فشار کم
۱) تشریح فرآیند جوش کاری:					
					
۲) پارامترهای جوش کاری به روش تک فشاری در فشار کم:					
(۳) مشخصات جوش کاری:					
نام و نام خانوادگی:			راهنما:		
کد ملی:			X زمان Y فشار		
عکس جوش کار: پیوست			۱) زمان ایجاد لبه اولیه		
<input type="checkbox"/> ندارد		<input type="checkbox"/> دارد		۲) فشار ایجاد لبه اولیه	
تجربه جوش کاری:		صلاحیت/گواهینامه جوش کاری:		۳) فشار نفوذ گرمایی	
<input type="checkbox"/> ندارد		<input type="checkbox"/> دارد		۴) فشار جوش کاری	
صلاحیت/گواهینامه جوش کاری:		نام و نام خانوادگی:		۵) فشار نفوذ گرمایی	
<input type="checkbox"/> ندارد		کد ملی:		۶) فشار جوش کاری	
مشخصات دستگاه جوش:		مشخصات نمونه جوش کاری:		۷) فشار نفوذ گرمایی	
سازنده دستگاه:		شکل نمونه ها:		۸) فشار نفوذ گرمایی	
نوع دستگاه:		<input type="checkbox"/> لوله / لوله		۹) فشار نفوذ گرمایی	
مدل و سال ساخت دستگاه:		جنس نمونه ها :		۱۰) فشار نفوذ گرمایی	
محدوده جوش کاری دستگاه: از قطر..... میلی متر تا قطر..... میلی متر		<input type="checkbox"/> PE100		۱۱) فشار نفوذ گرمایی	
وضعیت ظاهری دستگاه:		<input type="checkbox"/> مناسب		۱۲) فشار نفوذ گرمایی	
<input type="checkbox"/> مناسب		<input type="checkbox"/> ندارد		۱۳) فشار نفوذ گرمایی	
سنجه فشار کالیبراسیون:		<input type="checkbox"/> دارد		۱۴) فشار نفوذ گرمایی	
<input type="checkbox"/> ندارد		<input type="checkbox"/> دارد		۱۵) فشار نفوذ گرمایی	
ترموومتر کالیبراسیون:		<input type="checkbox"/> وجود دارد		۱۶) فشار نفوذ گرمایی	
ابزار جانبی جهت کنترل دمای صفحه:		<input type="checkbox"/> وجود دارد		۱۷) فشار نفوذ گرمایی	
فک های دستگاه، تراز:		<input type="checkbox"/> نیست		۱۸) فشار نفوذ گرمایی	
<input type="checkbox"/> نیست		<input type="checkbox"/> مناسب		۱۹) فشار نفوذ گرمایی	
ناموشه ها یکسان:		<input type="checkbox"/> است		۲۰) فشار نفوذ گرمایی	
<input type="checkbox"/> وجود ندارد		<input type="checkbox"/> نیست		۲۱) فشار نفوذ گرمایی	
کاتالوگ/ دستورالعمل کار با دستگاه:		<input type="checkbox"/> وجود دارد		۲۲) فشار نفوذ گرمایی	
جدول فشار مناسب با قطر و ضخامت:		<input type="checkbox"/> وجود دارد		۲۳) فشار نفوذ گرمایی	
<input type="checkbox"/> وجود ندارد		<input type="checkbox"/> مناسب		۲۴) فشار نفوذ گرمایی	

صفحه	تاریخ جوش کاری	ناظر جوش	اندازه و ضخامت اسمی لوله/اتصال	شماره استاندارد ملی	روش اجرایی جوش
۲ از ۲				.....	تک فشاری در فشار کم

۶) پارامترهای فرآیند جوش کاری به روشن تک فشاری در فشار کم برای لوله/اتصال با اندازه اسمی ..... و ضخامت ..... میلی متر:

روش محافظت	وضعیت جوی	دماي محیط °C	زمان خنک کاری		زمان رسیدن به فشار فصل مشترک	زمان برداشتن صفحه	زمان نفوذ گرمایی	فشار جوش کاری	مقادیر تنظیمی فشار			دماي صفحه گرم کن °C
			داخل دستگاه	خارج از دستگاه					t <sub>6</sub>	t <sub>5</sub>	t <sub>4</sub>	

سایر توضیحات (هرگونه تغییرات و/ یا هر پارامتر دیگری که در طول انجام جوش کاری وجود داشته و می‌تواند بر کیفیت جوش تاثیر گذارد از قبیل محل انجام جوش کاری، را ذکر کنید) :

#### ۷) کنترل کیفیت

(توضیح: با تشخیص ناظر جوش/کارفرما، روش‌ها و آزمون‌های کنترل کیفیت شامل هر دو بخش ذیل انتخاب شده و بر روی نمونه جوش آزمایشی، انجام می‌گردد)

##### ۱-۷ آزمون‌های یکپارچگی محل اتصال:

- آزمون کشش مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۳۰۴.

##### ۲-۷ روش‌های کنترل کیفیت غیر مخرب:

- ارزیابی وضعیت ظاهری جوش مطابق استاندارد ملی ایران شماره ..... و استاندارد ۱- DVS 2202 (مطابق گروه ارزیابی I).

##### ۷) آزمایشگاه: (توضیح: ناظر جوش/کارفرما محل انجام آزمون بر روی نمونه جوش آزمایشی را بسته به نوع آزمون‌ها، باید تعیین کنند)

- نمونه‌های جوش آزمایشی جهت انجام آزمون‌های بند ۷ به آزمایشگاه معترض و ذیصلاح ..... ارسال می‌گردد.

##### ۸) نتایج ارزیابی رویه جوش کاری: (توضیح: نتایج ارزیابی توسط ناظر جوش/کارفرما تکمیل می‌گردد)

- ۱-۸ مهارت و تجربه جوش کار مورد تایید  نیست  است
- ۲-۸ مشخصات تجهیزات جوش کاری و کنترلی مورد تایید  نیست  است
- ۳-۸ شرایط فرآیندی و محیطی جوش کاری مورد تایید  نیست  است
- ۴-۸ روش جوش کاری مورد تایید  نیست  است
- ۵-۸ کیفیت نمونه جوش آزمایشی (مطابق نتایج پیوست آزمایشگاه) مورد تایید  نیست  است

کارفرما	ناظر جوش	جوش کار
تاریخ: امضاء:	تاریخ: امضاء:	تاریخ: امضاء: